


STAMFORD®

S9 مولدات

دليل المالك

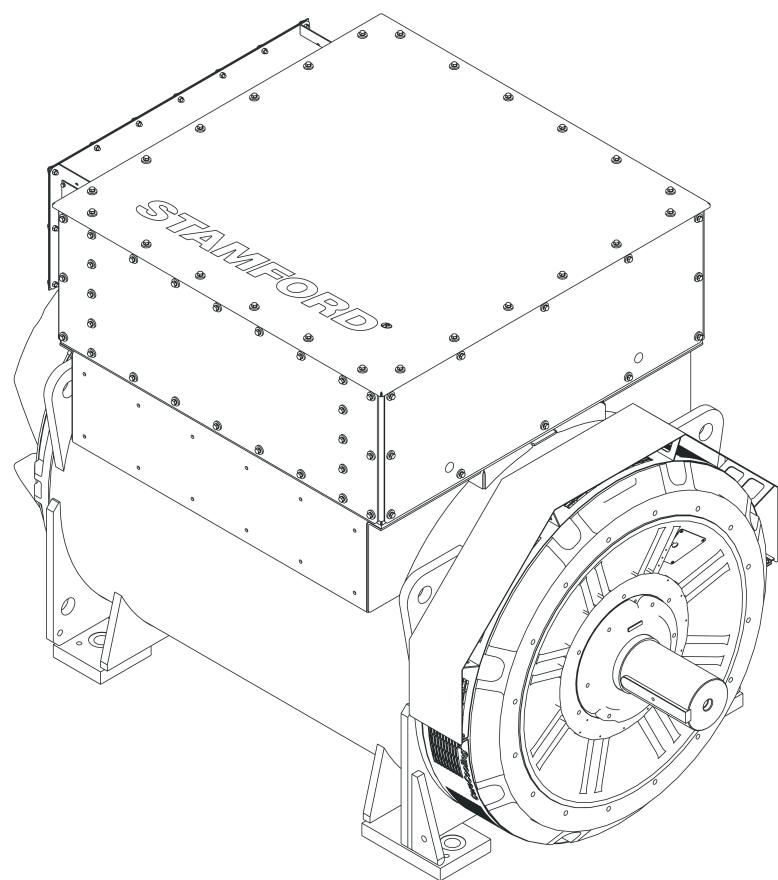

المحتويات

1	1. مقدمة
1	1.1 الدليل
3	2. احتياطات السلامة
3	2.1 معلومات السلامة والإشارات المستخدمة في الدليل
3	2.2 إرشادات عامة
3	2.3 المهارات المطلوب توافرها في العاملين
3	2.4 تقييم المخاطر
3	2.5 معدات الوقاية الشخصية
4	2.6 الضوضاء
4	2.7 الأجهزة الكهربائية
4	2.8 الغلق مع وضع بيان تحذيري
5	2.9 الرفع
5	2.10 مناطق تشغيل مولد التيار المتناوب
6	2.11 ملصقات التحذير من الخطير
7	3. توجيهات السلامة ومعاييرها
7	3.1 توجيه الماكينة: إعلان التأسيس (< 1 كيلو فولت)
EMC	3.2 معلومات إضافية لتوافق 9
10	3.3 معلومات إضافية عن الامتثال لقواعد الجمعية الكندية للمعايير
11	4. مقدمة
11	4.1 وصف عام
11	4.2 اسم المؤلف
11	4.3 مكان الرقم التسلسلي
12	4.4 لوحة التقييم
12	4.5 مصادقة المنتج
15	5. تطبيق المولد
15	5.1 البيئة
15	5.2 تدفق الهواء
15	5.3 الملوثات المنقولة عبر الهواء
15	5.4 مرشحات الهواء
15	5.5 ظروف الرطوبة
16	5.6 سخانات مقاومة للتكتف
16	5.7 الحاويات
16	5.8 الاهتزاز
16	5.8.1 تعريف 3- BS5000 قياسي
16	5.8.2 تعريف 9- ISO 8528 قياسي
16	5.8.3 ترددات الاهتزاز
17	5.8.4 حدود الاهتزازات الخطية
17	5.8.5 مراقبة الاهتزازات الخطية
18	5.8.6 الاهتزاز الزائد
19	5.9 الدعامات
19	5.9.1 محامل قابلة لإعادة التشحيم
19	5.9.2 عمر المحمل
19	5.9.3 مراقبة سلامة الدعامات

19	5.9.4 متوسط عمر فترة صلاحية المحامل.....
19	5.9.5 تطبيقات الاستعداد.....
21	6. تركيب جهاز المولد.....
21	6.1 أبعاد المولد.....
21	6.2 رفع مولد التيار المتردد.....
21	6.3 التخزين.....
22	6.3.1 بعد التخزين.....
22	6.3.2 تعليمات التخزين.....
22	6.4 قارن مجموعة المولدات.....
24	6.5 المحمل الأحادي.....
25	6.6 المحمل الثاني.....
26	6.7 فحوصات ما قبل التشغيل.....
26	6.8 اتجاه الدوران.....
26	6.9 دوران المرحلة.....
26	6.10 الجهد والتتردد.....
27	6.11 إعدادات منظم الجهد التلقائي.....
27	6.12 وصلات كهربائية.....
28	6.13 توصيل الشبكة: ارتفاعات الجهد والانقطاعات الدقيقة.....
28	6.14 الحمل المتفاوت.....
29	6.15 المزامنة.....
29	6.15.1 مولدات موازية أو مزامنة.....
31	7. الخدمة والصيانة.....
31	7.1 جدول الصيانة الموصى به.....
34	7.2 الدعامتين.....
34	7.2.1 مقدمة.....
34	7.2.2 السلامة.....
35	7.2.3 إعادة تشحيم المحامل.....
36	7.3 وحدات التحكم.....
36	7.3.1 مقدمة.....
36	7.3.2 السلامة.....
37	7.3.3 متطلبات اختبار التوصيلات.....
37	7.3.4 الفحص والاختبار.....
38	7.4 نظام التبريد.....
38	7.4.1 مقدمة.....
38	7.4.2 السلامة.....
39	7.4.3 متطلبات اختبار نظام التبريد.....
39	7.4.4 الفحص والتنظيف.....
40	7.5 الاقتران.....
40	7.5.1 مقدمة.....
40	7.5.2 الأمان.....
40	7.5.3 متطلبات اختبار القارنات.....
40	7.5.4 فحص نقاط التثبيت.....
41	7.6 نظام المقوم.....
41	7.6.1 مقدمة.....
41	7.6.2 الأمان.....
41	7.6.3 متطلبات.....
42	7.6.4 اختبار المقاومتين المتغيرتين واستبدالهما.....
42	7.6.5 اختبار الصمامات الثانية واستبدالها.....

43	7.6.6 اختبار المقاومات واستبدالها - إذا تم التركيب.....	7.6
44	7.7 أجهزة استشعار درجة الحرارة.....	7.7
44	7.7.1 مقدمة.....	
46	7.7.2 السلامة.....	
46	7.7.3 اختبار أجهزة استشعار حرارة كاشف درجة حرارة المقاومة.....	
46	7.8 الملفات.....	
46	7.8.1 اختبار الجهد الكهربائي المرتفع.....	
46	7.8.2 مقدمة.....	
47	7.8.3 الأمان.....	
48	7.8.4 المتطلبات.....	
48	7.8.5 اختبار المقاومة الكهربائية للملفات.....	
49	7.8.6 اختبار مقاومة عزل الملفات.....	
50	7.8.7 تجفيف العزل.....	
53	8. التعرف على الأجزاء.....	8
S9	8.1 مولد ذو محمل واحد.....	53
54	8.2 مولد S9 ذو محاملين.....	
S9	8.3 قطع غيار ومتبات 55.....	
S9 MV/HV	8.4 روابط وأجزاء صندوق الأطراف 56.....	
59	9. البيانات الفنية.....	9.9
S9	9.1 مقاومات ملفات 59.....	
61	10. قطع غيار الصيانة.....	
61	10.1 طلبات شراء القطع.....	
61	10.2 خدمة العملاء.....	
61	10.3 قطع الغيار الموصى بها.....	
62	10.4 تحمل الشحوم.....	
63	11. التخلص من الجهاز عند انتهاء عمره الافتراضي.....	11.11
63	11.1 المواد القابلة لإعادة التدوير.....	
63	11.2 العناصر التي تحتاج إلى معالجة خاصة.....	
63	11.3 المخلفات.....	

هذه الصفحة تترك فارغة عمدأً.

الدليل**1.1**

يحتوي هذا الدليل على توجيهات وإرشادات لتركيب مولد التيار المتردد وتشغيله. لا يتضمن هذا الدليل إرشادات تتعلق بإصلاح مولد التيار المتردد وصيانته. اتصل بخدمة عملاء CGT (Cummins Generator Technologies) للحصول على التفاصيل.

قبل تشغيل مولد التيار المتردد، قم بالاطلاع على هذا الدليل وتتأكد من أن جميع الأفراد المستخدمين لهذه الآلة لديهم إمكانية الوصول إلى الدليل وجميع الوثائق الإضافية المتوفرة معه. قد يؤدي الاستخدام الخاطئ وفشل اتباع الإرشادات واستخدام الأجزاء غير المعتمدة إلى إلغاء صلاحية ضمان المنتج وإلى وقوع حوادث محتملة.

هذا الدليل جزء ضروري لمولد التيار المتردد. احرص على توفر هذا الدليل لجميع المستخدمين طوال فترة صلاحية مولد التيار المتردد. تمت كتابة الدليل للتقنيين والمهندسين الميكانيكيين والكهربائيين ذوي المهارات الذين لديهم معرفة وخبرة سابقة بهذا النوع من آلات التوليد. إذا كنت في شك، فيرجى طلب مشورة الخبراء أو الاتصال بفرع CGT المحلي.

[شعار]

المعلومات الواردة في هذا الدليل كانت صحيحة عندما تم نشرها. ربما تم استبدالها بسبب سياستنا للتحسين المستمر. يُرجى زيارة www.stamford-avk.com للحصول على أحدث الوثائق.

هذه الصفحة تترك فارغة عمدأً.

احتياطات السلامة

2

معلومات السلامة والإشارات المستخدمة في الدليل

2.1

تستخدم لوحات الخطر والتحذير والتبيه في هذا الدليل لوصف مصادر الأخطار وعواقبها وكيفية تجنب الإصابة. تؤكد لوحات الإشارات الإرشادات المهمة والحرجة.

خطر

يوضح الخطر موقف خطير، وما لم يتم تجنبه، سيؤدي إلى الموت أو إصابة بالغة.

تحذير

يوضح التحذير موقف خطير، وما لم يتم تجنبه، قد يؤدي إلى الموت أو إصابة بالغة.

تنبيه

يوضح التبيه موقف خطير، وما لم يتم تجنبه، قد يؤدي إلى إصابة بسيطة أو متوسطة.

إشعار

تشير الإشارات إلى طريقة أو ممارسة يمكن أن تؤدي إلى تلف المنتج، أو تفتت الانتباه إلى معلومات أو توضيحات إضافية.

إرشادات عامة

2.2

إشعار

احتياطات الأمان هذه عبارة عن إرشادات عامة، تكمل إجراءات السلامة المطبقة وجميع القوانين والمعايير المعتمد بها.

المهارات المطلوب توافرها في العاملين

2.3

يجب أن تتفق إجراءات الخدمة والصيانة على أيدي المهندسين المؤهلين ذوي الخبرة فقط، والمملمين كذلك بطبيعة الإجراءات والمعدات.

تقييم المخاطر

2.4

تم إجراء تقييم المخاطر على هذا المنتج بواسطة Cummins، ولكن يجب إجراء تقييم منفصل للمخاطر بواسطة شركة التشغيل المستخدم لتحديد كل المخاطر المتعلقة بالعاملين. يجب تدريب جميع المستخدمين المعرضين للخطر على المخاطر المحددة. يجب أن تقتصر إمكانية الدخول إلى محطة توليد الكهرباء/جهاز المولد أثناء التشغيل على الأشخاص المدربين على مواجهة هذه المخاطر.

معدات الوقاية الشخصية

2.5

يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE) المناسبة بالنسبة إلى جميع الأفراد الذين يقومون بتشغيل محطة توليد كهرباء أو جهاز مولد أو خدمتهما أو صيانتهما أو يعملون فيها أو يستخدموها.

تتضمن معدات الوقاية الشخصية المقترحة:

- واقٍ للأذن والعين
- واقٍ للرأس والوجه
- حذاء الأمان

أفرولات لحماية الجزء السفلي من الزراعين والقديمين

تأكد من أن جميع الأفراد العاملين على معرفة تامة بإجراءات الطوارئ لمواجهة الحوادث المحتملة.

الضوّاء

2.6

تحذير

الضوّاء

يمكن أن تسبب الضوّاء الناتجة عن مولد تيار متعدد قيد التشغيل في الإصابة الخطيرة بسبب الضرر المستمر للسمع.
لتجنب الإصابة، قم بارتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE) المناسبة.

قد تصل درجة انبعاثات الضوّاء المقدرة من الفئة A إلى 110 ديسيل (A). اتصل بالمورد للحصول على التفاصيل الخاصة بالاستعمال.

الأجهزة الكهربائية

2.7

خطر

الموصلات الكهربائية النشطة

قد تؤدي الموصلات الكهربائية النشطة إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحروق.
لمنع حدوث الإصابة وقبل إزالة الأغطية من فوق الموصلات الكهربائية، أعزل مجموعة المولد من جميع مصادر الطاقة، وأزل الطاقة المخزنة، واستخدم إجراءات أمان إلغاء التأمين/وضع العلامات.

يمكن أن تشكل جميع الأجهزة الكهربائية خطراً إذا لم يتم تشغيلها بشكل صحيح. اتبع دائماً التعليمات الواردة في هذا الدليل بخصوص تركيب مولد التيار المتعدد وخدمته وصيانته. يجب أن تنفذ الأعمال التي تتطلب الوصول إلى الموصلات الكهربائية بما يتوافق مع جميع إجراءات السلامة الكهربائية المحلية والوطنية المتعلقة بالجهد الكهربائي المستخدم والقواعد الخاصة بأي موقع. احرص دائماً على استخدام قطع غيار تحمل العلامة التجارية.

الغلق مع وضع بيان تحذيري

2.8

تحذير

إعادة توصيل مصدر الطاقة

قد يتسبب إعادة التوصيل العرضي لمصادر الطاقة أثناء أعمال الخدمة والصيانة إلى الإصابة الخطيرة أو الوفاة نتيجة التعرض لصدمة كهربائية أو حروقات أو تهشم أو قطع أو احتجاز.
لتجنب تلك الإصابة وقلبيء أعمال الصيانة أو الخدمة، اتبع إجراءات السلامة الصحيحة وذلك بإغلاق مصادر الطاقة ووضع لافتة الصيانة عليها للحفاظ على جهاز المولد معزولاً عن مصادر الطاقة. لا تتجاوز إجراءات السلامة الخاصة بإغلاق مصادر الطاقة ووضع لافتة الصيانة عليها.

2.9 الرفع**خطر****سقوط القطع الميكانيكية**

يمكن أن يتسبب سقوط القطع الميكانيكية في الإصابة الخطيرة أو الوفاة نتيجة للتصادم أو التهشم أو التقسيم أو الحبس.
لتجنب تلك الإصابة قبل الرفع:

- تحقق من سعة معدات الرفع وحالتها وتوصياتها (الرافعة وألات الرفع والمرفاع كما يشمل ذلك توصيات ثبيت المعدات وإصلاحها ودعمها).
- تتحقق من سعة ملحقات الرفع وحالتها وتوصياتها (الخطافات والأحبال والحلقات والمسامير ذات العروة المستخدمة لثبيت الأحمال في معدات الرفع).
- تتحقق من سعة مثبتات الرفع وحالتها وتوصياتها في الحمل.
- تتحقق من كتلة الحمل وسلامته وثباته (على سبيل المثال عدم توازنه أو تغيير مركز الجاذبية).

تحذير**سقوط الأجزاء الميكانيكية**

قد يؤدي سقوط الأجزاء الميكانيكية إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة باثر الاصطدام أو السحق أو القطع أو التعثر.
لمنع حدوث الإصابة قبل رفع المولد:


- لا ترفع مجموعة المولد الكاملة بواسطة مثبتات رفع المولد.
- احتفظ بالمولد في وضع أفقى عند الرفع.
- قم بتركيب مثبتات نقل طرف عمود الإدارة وغير طرف عمود الإدارة بالمولدات ذات المحامل الأحادية لحفظ على الدوار الرئيسي في الإطار.

لا تقم بازالة ملصق الرفع المرفق بابدئ نقاط الرفع.

مناطق تشغيل مولد التيار المتناوب**2.10****تحذير****البقايا المطرودة**

قد تتسبب البقايا المطرودة أثناء حدوث فشل كارثي في إصابات بالغة أو الموت بالتصادم أو القطع أو الطعن.
لمنع الإصابة:

- يجب حفظ مولد التيار المتردد بعيداً عن المداخل والمخارج الهوائية أثناء التشغيل.
- لا تضع أدوات التحكم في المشغل بالقرب من أي مدخل أو مخرج هوائي.
- لا تقم بتشغيل مولد التيار المتردد خارج معاملات لوحة التقييم حتى لا تتسبب في زيادة السخونة.
- لا تقم بتحميل مولد التيار المتردد أكثر من اللازم.
- لا تقم بتشغيل مولد تيار متعدد ذو اهتزازات زائدة.
- لا تقم بمزامنة المولدات المتوازية خارج المعلمات المحددة.

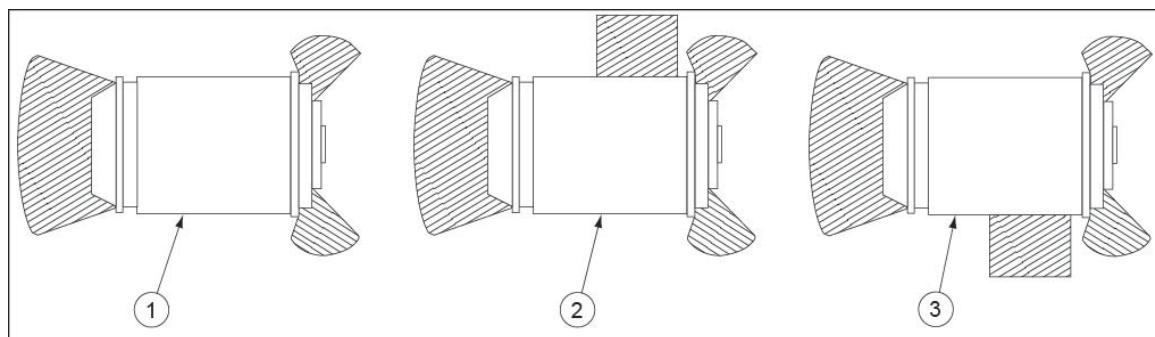

رسم توضيحي 1. المناطق المظللة بخطوط

قم دائمًا بارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند العمل في المناطق المظللة بخطوط أو المطابقة مباشرةً مع أي مدخل/مخرج الهواء.
تأكد أن هذا الاعتبار موجود بتقييم المخاطر الخاصة بك.

2.11 ملصقات التحذير من الخطر

تحذير

إزالة غطاء السلامة

يتم التعرض للخطر عند إزالة غطاء السلامة مما يتسبب في وقوع إصابة خطيرة أو حدوث الوفاة.
لتتجنب الإصابة:

- ركب ملصقات السلامة في الأماكن الموضحة خلف ورقة الملصقات المرفقة.
- لاحظ ملصقات السلامة.
- راجع دليل الصيانة قبل إزالة الأغطية.

تحمل الشركة المصنعة لمجموعة المولدات على عاتقها مسؤولية تركيب ملصقات التحذير من الخطر الملصقة ذاتياً والمتوفرة مع مولد التيار المتردد.

استبدل الملصقات المفقودة، أو التالفة، أو التي تم الرسم عليها.



رسم توضيحي 2. ملصقات التحذير من الخطر

توجيهات السلامة ومعاييرها

تلتبي مولدات STAMFORD[®] تعليمات السلامة الأوروبية المعروفة بها، والمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالمولدات. يجب تشغيل المولد ضمن الحدود المحددة في المعايير ذات الصلة وضمن المعلمات الموجودة على لوحة تقييم المولد.

تلتبي المولدات البحرية متطلبات جميع جماعيات التصنيف البحرية الرئيسية.

يتضمن هذا الدليل أمثلة لقوالب الإعلان. يتم توريد المولدات مع شهادة تعريف تعرض وصف المنتج والرقم التسلسلي الفريد.

3.1 توجيه الماكينة: إعلان التأسيس (> 1 كيلو فولت)

ينطبق "إعلان تأسيس الآلات المكتملة جزئياً" على مولدات STAMFORD متوسطة وعالية الجهد التي تنتج أكثر من 1 كيلو فولت.

**2006/42/EC MACHINERY DIRECTIVE
DECLARATION OF INCORPORATION
OF PARTLY COMPLETED MACHINERY**



**Generator
Technologies**

Function: Synchronous A.C. generator designed for incorporation into an electricity generating-set.

The partly completed machinery supplied with this declaration:

- Is designed and constructed solely as a non-functional component to be incorporated into a machine requiring completion.
- Is designed to comply with the provisions of the following EU Directives so far as their level of build will allow:

2014/30/EU The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive

- Must not be put into service within the European Community ("EC") until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the Machinery Directive and all other applicable EC Directives.
- Is designed and constructed to comply with the essential health and safety requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC listed on sheet 2 of this Declaration.

The relevant technical documentation is compiled in accordance with the provisions of part B of Annex VII of the Machinery Directive. All relevant information about the partly completed machinery will be provided, in writing, on a reasoned request by the appropriate national authority to its authorised representative. The name and address of authorised representative, authorised to compile the relevant technical documentation, is the Company Secretary, Cummins Generator Technologies Romania, B-dul Decebal Nr. 116A 200746 Craiova Dolj, Romania.

The undersigned representing the manufacturer:

Signed:	Name, Title and Address:
	Alastair McQueen Global Technical Director Cummins Generator Technologies Romania B-dul Decebal Nr. 116A 200746, Craiova Dolj, ROMANIA
Date: 14 th February 2020	

Description

Serial Number

A0481564-E

رسم توضيحي 3. اعلان التأسيس (> 1 كيلو فولت) - الورقة 1

EC Declaration of Incorporation of Partly Completed Machinery

ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS RELATING TO THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

1.1 General Remarks

- 1.1.2 : Principles of safety integration
- 1.1.3 : Materials and products
- 1.1.5 : Design of machinery to facilitate its handling

1.3 Protection Against Mechanical Hazards

- 1.3.1 : Risk of loss of stability
- 1.3.2 : Risk of break-up during operation
- 1.3.3 : Risks due to falling or ejected objects
- 1.3.4 : Risks due to surfaces, edges or angles
- 1.3.7 : Risks related to moving parts
- 1.3.8.1 : Moving transmission parts

1.4 Guarding

- 1.4.1 : Guards – General requirements
- 1.4.2.1 : Fixed guards

1.5 Other Hazards

- 1.5.2 : Static electricity
- 1.5.3 : Energy supply other than electric
- 1.5.4 : Errors of fitting
- 1.5.6 : Fire
- 1.5.13 : Emissions of hazardous materials and substances

1.7 Information

- 1.7.1 : Information and warnings on the machinery
- 1.7.4 : Instructions

LEGEND

1. Essential Health and Safety Requirements not shown are not considered applicable for this Partly Completed Machinery or must be fulfilled by the assembler of the Machinery.
2. Essential Health and Safety Requirements shown are considered applicable for this Partly Completed Machinery and have been fulfilled by the manufacturer to the extent possible, subject to the build requirements of the Machinery assembler, the information contained in the assembly instructions and Cummins bulletins.

A048T564.E

رسم توضيحي 4. اعلان التأسيس (< 1 كيلو فولت) - الورقة 2

معلومات إضافية لتوافق EMC

3.2

تم تصميم مولدات STAMFORD® لتفي بمعايير انبعاثات EMC والحسانة للبيانات الصناعية. قد تكون هناك حاجة إلى معدات إضافية عند تركيب المولد في البيئات السكنية والتجارية والصناعية الخفيفة.

تطلب ترتيبات "الأرض / الأرض" للتركيب توصيل إطار مولد التيار المتردد بالموصل الأرضي الواقي للموقع باستخدام حد أدنى لطول الرصاص.

يجب أن يتم التركيب والصيانة والخدمة من قبل موظفين مدربين تدريجياً كافياً على دراية تامة بمتطلبات توجيهات المفوضية الأوروبية ذات الصلة.

إشعار

CGT ليست مسؤولة عن الامتثال لـ **EMC** إذا تم استخدام أجزاء غير مصرح بها، وليس من علامة **STAMFORD** التجارية للصيانة والخدمة.

معلومات إضافية عن الامتثال لقواعد الجمعية الكندية للمعايير

3.3

للامتثال لقواعد الجمعية الكندية للمعايير (CSA)، يجب تفنين جميع توصيات الأسلك والمكونات الخارجية بالجهد الكهربائي المقنن لمولد التيار المتردد والمبين على ملصق لوحدة القدرة المقتننة.

4.1

مولدات SG ذات تصميم مجال دوار بدون فرش، وهي متوفّرة في النطاقات التالية:

- الجهد المتوسط (MV) يصل إلى 3.3 كيلو فولت، و 50 هرتز (1500 لفة في الدقيقة، 4 أقطاب) و 4.16 كيلو فولت، و 60 هرتز (1800 لفة في الدقيقة، 4 أقطاب).
 - الجهد العالي (HV) حتى 13.8 كيلو فولت، و 50 هرتز (1500 لفة في الدقيقة، 4 أقطاب) و 13.8 كيلو فولت، و 60 هرتز (1800 لفة في الدقيقة، 4 أقطاب).

مولادات S9 لديها نظام إثارة يستخدم العديد من أنظمة AVR، مدعوم بمولد مغناطيسي دائم (PMG).

اسم المؤلّد

4.2

جدول 1. تنسيق اسم مولد التيار المتردد S9

مثان:	S	9	H	1	D	-	C	4	2
لِمَاحِ مُحَمَّدٌ دَعْ لِرِيَوْدَتَ الْمَلَأَ قَيْلَا فَرْطَ قَيَاهَنْ = 1 (رِيَوْدَتَ الْمَلَأَ قَيْلَا فَرْطَ قَيَاهَنْ & رِيَوْدَلَأَ قَيْلَا فَرْطَ قَيَاهَنْ = 2، رِيَوْدَتَ الْمَلَأَ قَيْلَا فَرْطَ قَيَاهَنْ)	بَاطِقَالَا دَع	بَاطِقَالَا لَوْط (C, D, E, ...)	عِرْجَب = ب، صَصَخْ = و، فَصَاوَلَا	عَجَاجَرَم	قَيْطَلَفَلَا	عَفَسْرَم = ع، طَرْسَوْتَم = م	لِهَىاعَلَى يَلِسَلِسَلَتَلَا هَورَلَا	سْتَامْفُورْد STAMFORD	

مكان الرقم التسلسلي

4.3

ملصق رقم تسلسلي فريد في الجزء العلوي من كتيبة طرف التعرية ويظهر على ملصقين بالجانب الخارجي من صندوق الأطراف.

لوحة التقييم

4.4


تحذير

البقيا المطرودة

قد تسبب البقيا المطرودة أثناء حدوث فشل كارثي في إصابات بالغة أو الموت بالتصادم أو القطع أو الطعن.
لمنع الإصابة:

- يجب حفظ مولد التيار المتردد بعيداً عن المداخل والمخارج الهوائية أثناء التشغيل.
- لا تضع أدوات التحكم في المشغل بالقرب من أي مدخل أو مخرج هوائي.
- لا تقم بتشغيل مولد التيار المتردد خارج معاملات لوحة التقييم حتى لا تسبب في زيادة السخونة.
- لا تقم بتحميل مولد التيار المتردد أكثر من اللازم.
- لا تقم بتشغيل مولد تيار متردد ذو اهتزازات زائدة.
- لا تقم بـمزامنة المولدات المتوازية خارج المعلومات المحددة.

يجب تثبيت ملصق لوحدة القدرة المقتننة ذاتية الالتصاق، المتوفرة مع مولد التيار المتردد، بعد تجميع جهاز المولد وطلائه تماماً.

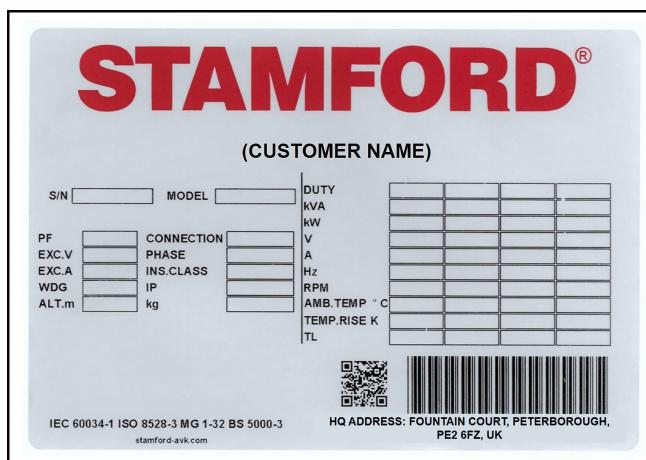

رسم توضيحي 5. لوحة القدرة المقتننة لمولد التيار المتردد من شركة STAMFORD العالمية

مصادقة المنتج

4.5

توجد ذات الأمان العالي وبصورة ثلاثة الأبعاد ومضادة للتزييف على ملصق التتبع. تحقق من أن النقاط مرئية حول شعار STAMFORD® عند مشاهدة الصورة المحسنة من زوايا مختلفة وظهور كلمة "أصلي" خلف الشعار. استخدم مشغل كهربائي لرؤية ميزات الأمان عندما يكون الضوء المحيط خالقاً. تتحقق من أن مولد التيار أصلي عن طريق إدخال رمز إدخال الصورة المحسنة المكون من 7 حروف على الموقع www.stamford-avk.com/verify.



رسم توضيحي 6. ملصق تتبع



رسم توضيحي 7. نقاط مرئية في طرق العرض اليسرى واليمنى والعليا والسفلى من الصورة المجسمة ثلاثة الأبعاد

هذه الصفحة تترك فارغة عمدًا.

تطبيق المولد

5

تقع مسؤولية التأكيد من اختيار المولد المناسب للتطبيق النهائي على عاتق العميل.

البيئة

5.1

تتم وقاية مولدات التيار المتردد قياسياً بواسطة IP23. نظام IP23 لا يوفر وقاية كافية للاستخدام في الأماكن الخارجية بدون القياسات الإضافية.

جدول 2. مواصفات بيئية

(C to 40 °C (5 °F to 104 °F) 15-	درجة الحرارة المحيطة
%70 >	الرطوبة النسبية
> 1000 م (3280 قدم)	الارتفاع

تم تصميم مولد التيار المتردد للاستخدام في البيئة الظاهرة في الجدول. يمكن تشغيل مولد التيار المتردد خارج هذه الظروف إذا تم تقييمه بالتوافق؛ تتوفّر مزيد من الفحوص على لوحة الإسم. إذا تغيرت بيئته التشغيل بعد الشراء، استعن بالمصنع للحصول على تقييم لمولد التيار المتردد.

تدفق الهواء

5.2

جدول 3. الحد الأدنى لتدفق الهواء والحد الأقصى لاختلاف الضغط

الحد الأقصى للسحب إلى فرق ضغط المخرج، مقاييس المياه بالملم (اليوصى)	الحد الأدنى لتدفق الهواء، متر ³ /ث (القدم ³ /دقيقة)		طراز مولد التيار المتردد والتردد
	60 هرتز	50 هرتز	
(0.5) 13	(6993) 3.3	(5891) 2.78	S9

تأكد من عدم انسداد مداخل الهواء ومخارجه عند تشغيل المولد.

الملوثات المنقولة عبر الهواء

5.3

ستؤدي الملوثات، مثل الملح والزيت وأدخنة العوادم والمواد الكيميائية والأتربة والرمال، إلى تقليل فعالية العزل وال عمر الافتراضي للملفات. فكر في استخدام مرشحات الهواء وكابينة لحماية مولد التيار المتردد.

مرشحات الهواء

5.4

تعمل مرشحات الهواء على منع الجسيمات الصغيرة المنقولة عبر الهواء والتي يتتجاوز حجمها 5 ميكرون. يجب تنظيف المرشحات أو استبدالها دوريًا، حسب حالة الموقع. افحص المرشحات بصورة متكررة لتحديد فترات الخدمة المناسبة.

تم تصميم مولدات التيار المتردد المزودة بمرشحات تم تركيبها في المصنع لملاءمة معدل تدفق هواء التبريد المنخفض. في حالة إدخال تعديلات على المرشحات، يجب خفض القدرة لمولد التيار المتردد بنسبة 65%.

لا تعمل مرشحات الهواء على إزالة الماء. حافظ على جفاف المرشحات باستخدام إجراءات وسائل حماية إضافية. تؤدي المرشحات المبللة إلى منع تدفق الهواء، مما يتسبب في زيادة درجة حرارة مولد التيار المتردد، و يؤدي ذلك بدوره إلى تعطل العزل مبكراً.

ظروف الرطوبة

5.5

تعتمد قدرة الهواء على حمل الماء على درجة الحرارة. إذا انخفضت درجة حرارة الهواء إلى أقل من نقطة التسخين، فقد يتكون بخار الماء على الملفات مما يقلل من المقاومة الكهربائية للعزل. قد يتطلب توفير حماية إضافية في ظروف الرطوبة، حتى إذا تم تركيب مولد التيار المتردد داخل كابينة. تم تركيب سخانات مقاومة للتكتاف وفقاً للمعايير.

سخانات مقاومة للتكتاف

5.6

خطر

الموصلات الكهربائية النشطة

قد تؤدي الموصلات الكهربائية النشطة إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحروق.
لمنع حدوث الإصابة وقبل إزالة الأغطية من فوق الموصلات الكهربائية، اعزل مجموعة المولد من جميع مصادر الطاقة، وأزل الطاقة المخزنة، واستخدم إجراءات أمان إلغاء التأمين/وضع العلامات.

يتم تزويد السخان المقاوم للتكتاف من مصدر طاقة منفصل. تعمل السخانات المقاومة للتكتاف على رفع درجة حرارة الهواء المحيط بالمحامل لمنع التكتاف في ظروف الرطوبة عندما لا يكون مولد التيار المتردد قيد التشغيل. تتمثل الممارسة المثلثة في تشغيل السخانات تلقائياً عندما لا يكون مولد التيار المتردد قيد التشغيل.

الحاويات

5.7

ركب حاوية لحماية مولد التيار المتردد من ظروف البيئة المضطربة. احرص على ضبط معدل تدفق الهواء الداخل إلى مولد التيار المتردد في الحدود المناسبة، واحرص كذلك على خلوه من الرطوبة والملوثات وأن تكون درجة حرارته أقل من درجة الحرارة الكبرى المحيطة بلوحة القدرة المقنة.

احرص كذلك على وجود فراغ كافٍ حول مولد التيار المتردد لتوفير صيانة آمنة.

الاهتزاز

5.8

تم تصميم مولدات التيار المتردد لمقاومة مستويات الاهتزاز التي تحدث في أجهزة المولدات التي تم تصميمها لاستيفاء متطلبات المعايير ISO 9-3528 و BS 5000. (حيث يضم معيار ISO 8528 إجراءات واسعة النطاق ويشير معيار BS5000 إلى التردد الزائد لأية اهتزازات في جهاز المولد).

إشعار

سيؤدي تجاوز أي من المواصفتين السابقتين إلى التأثير بشكلٍ ضار على عمر المحامل والمكونات الأخرى، وقد يؤدي هذا التجاوز أيضاً إلى عدم صلاحية ضمان مولد التيار المتردد.

إشعار

صناديق الأطراف مصمم لدعم قضيب التوصيل المثبت أو الأطراف والمحولات وكابلات الحمل وصناديق الأطراف المساعد. قد تسبب أي كتلة إضافية اهتزازاً زائداً وتؤدي إلى تعطل حاوية صندوق الأطراف وتؤثر على تثبيتها. راجع دليل التركيب لتوصيل كابلات الحمل بصناديق الأطراف. قم بالاطلاع على CGT قبل تثبيت أي كتلة إضافية بصناديق الأطراف.

تعريف BS5000-3 قياسي

5.8.1

تتميز مولدات التيار المتردد بقدرتها على تحمل مستويات الاهتزاز الخطية بشكل متواصل بسعة تصل إلى 0.25 مم بين 5 هرتز و 8 هرتز وبسرعات تبلغ 9.0 مم/ث لجذر متوسط مربع السرعة بين 8 هرتز و 200 هرتز عند قياسها عند أية نقطة على هيكل الجهاز أو إطاره الرئيسي مباشرةً. تمثل هذه الحدود التردد السائد فقط لاهتزاز أي شكل موجي معقد.

تعريف ISO 8528-9 قياسي

5.8.2

يشير ISO 8528-9 إلى نطاق واسع من الترددات؛ ويعتبر النطاق الترددية الواسع بين 10 هيرتز و 1000 هيرتز. الجدول التالي مقتبس من ISO 8528-9 (الجدول C.1، القيمة 1). يسرد هذا الجدول المبسط حدود الاهتزاز بقيمة كيلو فولت أمبير وسرعة التشغيل المقبولة لتصميمات أجهزة المولد القياسية.

ترددات الاهتزاز

5.8.3

قيم تردد الاهتزاز التي ينتجهها مولد التيار المتردد هي كالتالي:

- المولدات رباعية الأقطاب، 1500 لفة في الدقيقة، 25 هرتز
- المولدات رباعية الأقطاب، 1800 لفة في الدقيقة، 30 هرتز

أما قيمة الاهتزاز المستحبثة في مولد التيار المتردد من خلال المحرك فأكثر تعقيداً. ومن مسؤوليات مصمم جهاز المولد ضمان عدم سماح محاذاة وصلابة لوحدة القاعدة لقيمة الاهتزاز بأن تتجاوز الحدود الموضحة في الجزء 3 من معيار BS5000 والجزء 9 من معيار ISO 8528.


5.8.4 حدود الاهتزازات الخطية

جدول 4. قياسات S9 لمستوى الاهتزاز

مستويات الاهتزازات الخطية حسب قياسات مولد التيار المتردد - S9			
سرعة الاهتزاز جذر متوسط مربع (مم)	إزاحة الاهتزاز جذر متوسط مربع (مم)	ناتج الطاقة ث (كيلو فولت أمبير)	سرعة المحرك لفة في الدقيقة (دقيقة ⁻¹)
20	0.32	250<	$1\ 300 \geq n_r$ $2\ 000 \geq$
قياس النطاق الواسع هو 10 هرتز - 1000 هرتز			

5.8.5 مراقبة الاهتزازات الخطية

ننصح باستخدام معدات تحليل الاهتزازات لقياس الاهتزازات في الأوضاع الظاهرة أدناه. تأكيد من أن اهتزاز مجموعة المولدات أقل من الحد المنصوص عليه في المواصفات القياسية. إذا كانت الاهتزازات أعلى من الحدود المذكورة أعلى، يجب أن يحقق مصمم مجموعة المولدات عن الأسباب الجذرية لتلك الحالة، والقضاء عليها. من الأفضل أن يسجل مصمم مجموعة المولدات قراءات أولية كمرجع، وعلى المستخدم أيضاً مراقبة الاهتزازات بشكل دوري، وفقاً للجدول الزمني للخدمة الموصى به، لاكتشاف أي ميل للتدهور.

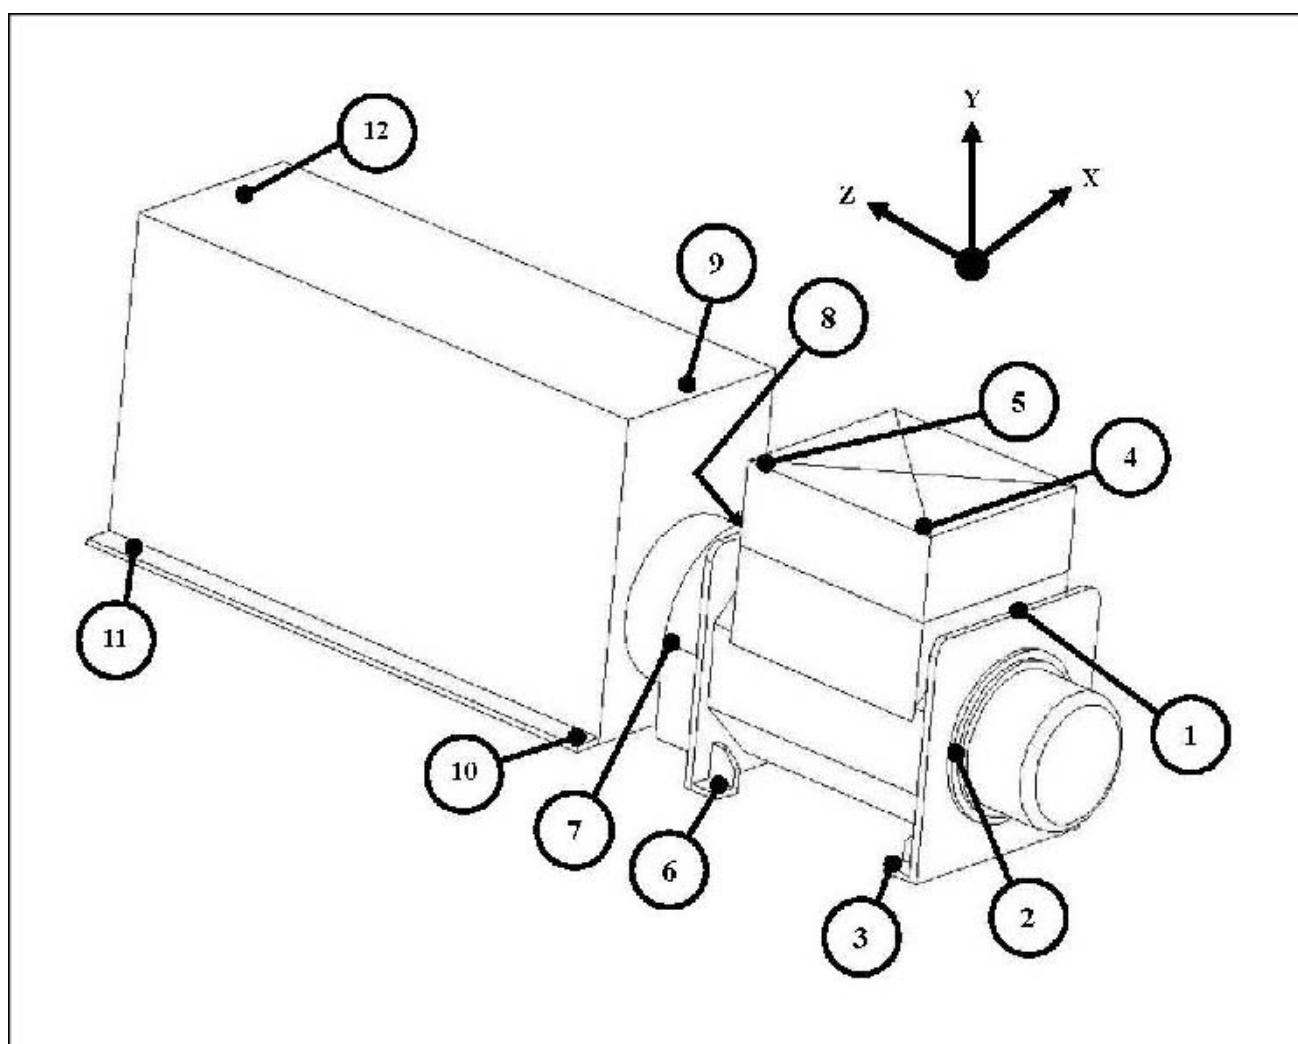

رسم توضيحي 8. أوضاع قياس الاهتزازات

الاهتزاز الزائد 5.8.6

تحذير

البقايا المطرودة

قد تتسبب البقايا المطرودة أثناء حدوث فشل كارثي في إصابات بالغة أو الموت بالتصادم أو القطع أو الطعن.
لمنع الإصابة:

- يجب حفظ مولد التيار المتردد بعيداً عن المداخل والمخارج الهوائية أثناء التشغيل.
- لا تضع أدوات التحكم في المشغل بالقرب من أي مدخل أو مخرج هوائي.
- لا تقم بتشغيل مولد التيار المتردد خارج معاملات لوحة التقييم حتى لا تتسبب في زيادة السخونة.
- لا تقم بتحميل مولد التيار المتردد أكثر من اللازم.
- لا تقم بتشغيل مولد تيار متردد ذو اهتزازات زائدة.
- لا تقم بمزامنة المولدات المتوازية خارج المعلومات المحددة.

إذا لم يكن الاهتزاز المقاس لمجموعة المولد ضمن الحدود:

1. اشتهر الشركة المصنعة لمجموعة المولد لخفض الاهتزاز إلى مستوى مقبول.
2. اتصل بشركة Cummins Generator Technologies لتقدير التأثير على متوسط العمر المتوقع للمحمل والمولد.

الدعامات 5.9**5.9.1 محامل قابلة لإعادة التشحيم**

يتم توصيل كل مبيب محمل بواسطة أنبوب تشحيم بحلمة التشحيم الخارجية. يوجد ملصق موضح عليه نوع التشحيم وكميته وتردد إعادة التشحيم، يتميز الشحم الموصى به بأنه مركب اصطناعي ذي مواصفات عالية يجب عدم مزجه بشحوم ذات مواصفات مختلفة. راجع فصل "الخدمة والصيانة" للحصول على تعليمات أكثر تفصيلاً.

5.9.2 عمر المحمل

قد تشمل العوامل التي تنقص من عمر المحمل أو تؤدي إلى تعطل المحمل ما يلي:

- البيئة وظروف التشغيل غير المواتية
- الضغط المتسبب عن عدم محاذاة مجموعة المولد
- الاهتزاز من المحرك الذي يتجاوز الحدود في ISO 8528-3 BS 5000-9
- الفترات الطويلة (بما في ذلك النقل) عندما يكون المولد ثابناً ومعرضاً للاهتزاز قد تؤدي إلى تآكل صلادة خاطئة (الأسطح على الكرات والحزامات على مدرجات الكربات)
- الظروف الرطبة أو المبللة التي تسبب تآكل وإتلاف الشحم بفعل الاستحلاب.

5.9.3 0مراقبة سلامة الدعامات

نوصي بأن يفحص المستخدم حالة الدعامة باستخدام جهاز مراقبة الاهتزاز. تتمثل الممارسة المثلثى في الاعتماد على القراءات الأولية كمرجع والمراقبة الدورية للمحامل لتنبيه اتجاه هبوط الأداء. سيكون من الممكن عندئذ التخطيط لتغيير المحمل في جهاز المولد الملائم أو فترة صيانة المحرك.

5.9.4 متوسط عمر فترة صلاحية المحامل

تقر الشركات المصنعة للمحامل أن عمر خدمة المحامل يعتمد على عوامل خارجة عن سيطرتها. تعتمد فترات الاستبدال القابلة للتطبيق على عمر المحمل L10، ونوع الشحم، وتوصيات الشركات المصنعة للمحامل والشحوم، بدلاً من تحديد فترة صلاحية معينة.

تطبيقات الأغراض العامة: في حالة إجراء الصيانة الصحيحة، لا تتجاوز مستويات الاهتزاز المستويات المنصوص عليها في ISO 8528-9 وBS5000-3، ولا تتجاوز درجة الحرارة المحيطة 50 درجة مئوية، خطط لاستبدال المحامل في غضون 30000 ساعة من العملية.

إذا كان لديك شك بشأن أي جانب من جوانب عمر التحمل لمولد التيار المتردد STAMFORD®، فاتصل بأقرب موزّع معتمد لمولد التيار المتردد أو اتصل بخدمة عملاء CGT.

5.9.5 تطبيقات الاستعداد

قم بتشغيل مولدات التيار المتردد بدون حمل في تطبيقات الاستعداد لمدة لا تقل عن 10 دقائق كل أسبوع. بالنسبة للمولدات المزودة بمحامل قابلة لإعادة التشحيم، أعد تشحيم المحامل كل 6 أشهر بعض النظر عن عدد ساعات التشغيل التراكمية.

هذه الصفحة تترك فارغة عمدًا.

تركيب جهاز المولد

6

أبعاد المولد

6.1

تم تضمين الأبعاد في صفحة البيانات الخاصة بطراز المولد. ارجع إلى لوحة التصنيف لتحديد طراز المولد.

إشعار
صفحات البيانات متوفرة من www.stamford-avk.com

رفع مولد التيار المتردد

6.2

تحذير


سقوط الأجزاء الميكانيكية

قد يؤدي سقوط الأجزاء الميكانيكية إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة باثر الاصطدام أو السحق أو القطع أو التعثر.

لمنع حدوث الإصابة قبل رفع المولد:

- لا ترفع مجموعة المولد الكاملة بواسطة مثبتات رفع المولد.
- احتفظ بالمولد في وضع أفقى عند الرفع.
- قم بتركيب مثبتات نقل طرف عمود الإدارة وغير طرف عمود الإدارة بالمولدات ذات المحامل الأحادية للحفاظ على الدوار الرئيسي في الإطار.

ارفع مولد التيار المتردد بواسطة أغلال مثبتة في نقاط الرفع (العروات أو الحلقات) المتوفرة. يوضح الملصق المثبت على إحدى نقاط الرفع ترتيب الرفع الصحيح. استخدم سلاسل بطول كافٍ وقضيب تباعد إذا لزم الأمر، للتأكد من أن السلسل في وضع عمودي عند الرفع. تأكد من أن سعة آلة الرفع كافية لكتلة مولد التيار المتردد الموضحة على الملصق.

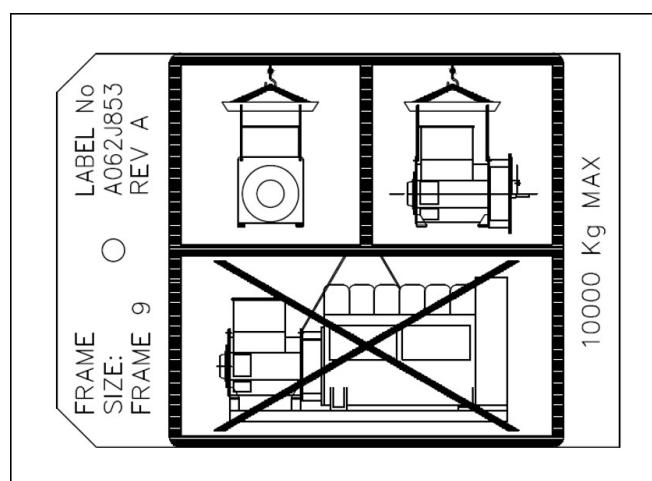

رسم توضيحي 9. ملصق الرفع

التخزين

6.3

إذا لم يكن سيتم استخدام المولد مباشرةً، يجب تخزينه في بيئة نظيفة وجافة وبدون أي اهتزاز. نوصي باستخدام سخانات مضادة للتكتيف، إن أمكن.

إذا كان يمكن تخزين المولد، أدير العضو الدوار 6 لفات على الأقل كل شهر خلال فترة التخزين.

6.3.1 بعد التخزين

بعد فترة من التخزين، قم بإجراء فحوصات ما قبل التشغيل لتحديد حالة الملفات. إذا كانت الملفات رطبة أو مقاومة العزل منخفضة، اتبع أحد إجراءات التجفيف (راجع [الفصل 7 في الصفحة 31](#)). قبل تشغيل المولد، راجع الجدول التالي.

جدول 5. تخزين المحمل

نوع المحمل	لم يتم التدوير أثناء التخزين	تم التدوير أثناء التخزين
محامل مختومة	إذا كان التخزين لمدة تقل عن 12 شهراً، قم بتشغيل المولد.	إذا كان التخزين لمدة تقل عن 24 شهراً، قم بتشغيل المولد.
محامل قابلة لإعادة التشحيم	إذا كان التخزين لمدة تزيد عن 12 شهراً، فاستبدل المحامل ثم قم بتشغيل المولد.	إذا تم التخزين لمدة تقل عن 6 أشهر، قم بتشغيل المولد. إذا تم التخزين لمدة تتراوح بين 6 و 24 شهراً، قم بإعادة تشحيم المحامل أثناء التشغيل الأول ثم قم بتشغيل المولد.
	إذا تم التخزين لمدة تزيد عن 24 شهراً، استبدل المحامل ثم قم بتشغيل المولد.	إذا تم التخزين لمدة تزيد عن 12 شهراً، استبدل المحامل ثم قم بتشغيل المولد.

6.3.2 تعليمات التخزين

عندما يكون مولد التيار المتردد ثابتاً، أو في المخزن أو غير ذلك، فقد يتعرض لعوامل بيئية، مثل الاهتزاز والرطوبة ودرجة الحرارة والجزيئات الملوثة المحمولة جواً، والتي يمكن أن تؤدي إلى تدهور ترتيبات المحمل.
اتصل بخدمة عملاء CGT للحصول على المشورة مسبقاً إذا كان المولد سيظل ثابتاً لفترات طويلة.

6.4 قارن مجموعة المولدات


تحذير

الأجزاء الميكانيكية المتحركة

قد تؤدي الأجزاء الميكانيكية المتحركة أثناء إقران مجموعة المولد إلى حدوث إصابة جسمية عن طريق السحق أو القطع أو التعرش.
لمنع حدوث الإصابة، أبعد الذرعين واليدين والأصابع عن الأسطح المتزاوجة عند إقران مجموعة المولد.

إشعار

لا تحاول تدوير العضو الدوار لمولد التيار المتردد من خلال دفع دورات مروحة التبريد بالرفع. المروحة غير مصممة لتحمل هذه القوى وستتعطل.

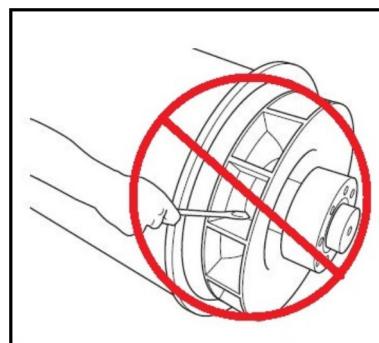

رسم توضيحي 10. لا تقم بالتدوير بواسطة رافعة

تعتمد كفاءة العمليات وطول فترة صلاحية المكون على تقليل الصفعوط الميكانيكية الواقعة على مولد التيار المتردد. إذا تم الاقتران في مجموعة مولدات، قد تؤدي المحاداة الخاطئة وتدخل الاهتزازات في محرك التحريك الأساسي إلى إنشاء ضغط ميكانيكي.

سوف تؤدي كتلة الاقتران الأكبر من 150 كجم إلى تقليل فترة صلاحية المحمel بشكل ملحوظ. لمزيد من المعلومات، قم بالرجوع إلى المصنع.


تحتاج مجموعات المولدات إلى وجود قاعدة دائمة مستوية أساسية لتناسب تحمل أرضية موضع التركيب بسادات التثبيت لمولد التيار المتردد والمحرك؛ وذلك لتكوين قاعدة ثابتة للمحاداة الدقيقة. يجب أن يكون ارتفاع جميع سادات التثبيت ما بين 0.25 ملم للثبيت على حامل الانزلاق أو 3 ملم لعمليات التثبيت المضادة للاهتزاز غير القابلة للضبط (AVM) أو 10 ملم لعمليات التثبيت المضادة للاهتزاز المرتفعة القابلة للضبط. استخدم الرفادات أو اضيبي عناصر المحاداة لتحقيق المستوى المطلوب. يجب أن تكون محاور الدوران للعضو الدوار لمولد التيار المتردد وعمود مخرج المحرك مت恂ورة (بمحاداة قطبية) وعمودية على نفس المستوى (بمحاداة زاوية). يجب أن تكون المحاداة المحورية لمولد التيار المتردد وقارن المحرك حوالي 0.5 ملم، للسماح للتمدد الحراري دون قوة محورية غير مرغوب فيها على المحامل في درجة حرارة التشغيل.

يمكن أن يحدث الاهتزاز عن طريق ثني القارن. تم تصميم مولد التيار المتردد لتحمل عزم الثني بحد أقصى 275 كجم (2000 رطل قدم).


تحقق من الحد الأقصى لعزم الثني لشقة المحرك مع الشركة المصنعة للmotor.

تحدث الاهتزازات الالتوائية في جميع أنظمة الأعمدة التي يتم تدويرها بالمحرك وقد تكون كبيرة لدرجة تسمح بالتلف عند السرعة الهائلة. يجب أن يراعي مصمم مجموعة المولدات تأثير الاهتزاز الالتوائي على عمود مولد التيار المتردد والقارنات، مشيرًا إلى الرسومات الالتوائية المتوفرة لأبعد العمود وقصور العضو الدوار.

يمكن أن يزيد الاقتران المحكم لمولد التيار المتردد والمحرك من صلابة مجموعة المولدات. كلا النوعين من مولدات التيار المتردد ذات المholm الأحادي أو الثنائي يمكن أن يكونا بقارن محكم. ينبغي على مصمم مجموعة المولدات توفير واقيات لاستعمالات القارنات المفتوحة. تمت معالجة سداد إطار مولد التيار المتردد ولوحات قارن العضو الدوار وتمديد العمود بطلاء لمنع الصدا أثناء عملية النقل والتخزين. قم بإزالة هذا قبل اقتران مجموعة المولدات.

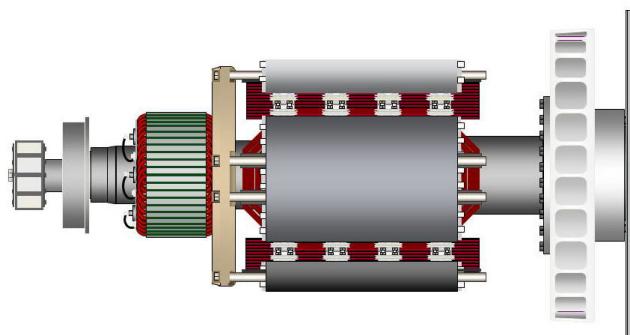

رسم توضيحي 11. يظهر العضو الدوار لمولد التيار المتردد ذي المholm الأحادي القرص القارن بواسطة برغي لمحور قارن طرف التحرير (على الجانب الأيمن)

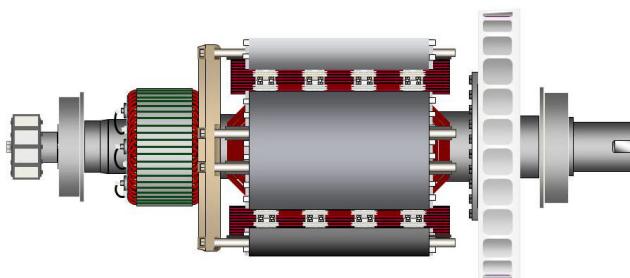

رسم توضيحي 12. يُظهر العضو الدوار لمولد التيار المتردد ذي المholmين عمود الدوران مع مجرى البابور للقارن المرن (على الجانب الأيمن)

المحمل الأحادي

6.5

تحذير !

سقوط الأجزاء الميكانيكية

قد يؤدي سقوط الأجزاء الميكانيكية إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بتأثير الاصطدام أو السحق أو القطع أو التعرّض.
لمنع حدوث الإصابة قبل رفع المولد:


- لا ترفع مجموعة المولد الكاملة بواسطة مثبتات رفع المولد.
- احتفظ بالمولد في وضع أفقى عند الرفع.
- قم بتركيب مثبتات نقل طرف عمود الإدارة وغير طرف عمود الإدارة بالمولادات ذات المحامل الأحادية لحفظ على الدوار الرئيسي في الإطار.

1. تحقق من تركيب الكتيفة التي تدعم العضو الدوار أسفل محور المروحة في مكانها الصحيح.
2. ضع المولد بالقرب من المحرك، وقم بإزالة كتيفة نقل طرف التحريك التي تحافظ على إبقاء العضو الدوار في مكانه أثناء النقل.
3. قم بإزالة أغطية مخارج الهواء من طرف التحريك الخاص بالمولد للوصول إلى مسامير المهايئ والقارن.
4. عند اللزوم، عليك إحكام ربط مسامير أقراص القارن بالترتيب المعروض في [رسم توضيحي 13 في الصفحة 25](#).
5. تتحقق من عزم المسامير التي ثبتت أقراص القارن بمحور قارن طرف التحريك باتجاه عقارب الساعة حول حلقة المسamar.
6. تأكد من أن أقراص القارن متوازنة في موضعها مع سداد المهايئ. استخدم مسامير المحاذة لضمان محاذة القرص والحدافة.
7. تأكد من أن المسافة المحورية من سطح تعشيق القارنة على الحدافة إلى سطح التعشيق على مبيت الحدافة تقع ضمن نطاق 0.5 ملم من بعد الاعتباري. يضمن ذلك الاحتفاظ بعوامة العمود المرافق للمحرك وأن يكون العضو الدوار للمولد في موضع محابي، مما يسمح بالتمدد الحراري. لا يوجد دفع محوري لحمل مسبق على محامل المولد أو المحرك.
8. قم بتنقير المولد ناحية المحرك وتعشيق أقراص القارن وسدادات المبيت في الوقت نفسه، مع دفع المولد باتجاه المحرك حتى تكون أقراص القارن في مواجهة سطح الحدافة حيث توجد سدادات المبيت.


إشعار

لا تسحب المولد إلى المحرك باستخدام المسامير عبر الأقراص المرنة

9. قم بتركيب فلكات المقاييس أسفل رؤوس المبيت ومسامير القارن. قم بلف البراغي في المسامير بشكل متساوٍ حول مجموعة القارن للاحتفاظ بالمحاذاة الصحيحة.
10. أحكم ربط المسامير لثبيت قرص القارن بالحدافة بالترتيب المعروض في [رسم توضيحي 14 في الصفحة 25](#).
11. تتحقق من عزم كل مسامير في اتجاه عقارب الساعة حول حلقة المسamar لضمان إحكام ربط جميع المسامير. راجع دليل الجهة المصنعة للmotor للتعرف على عزم إحكام الرابط الصحيح.
12. قم بإزالة كتيفة دعم العضو الدوار.
13. استبدل جميع الأغطية.

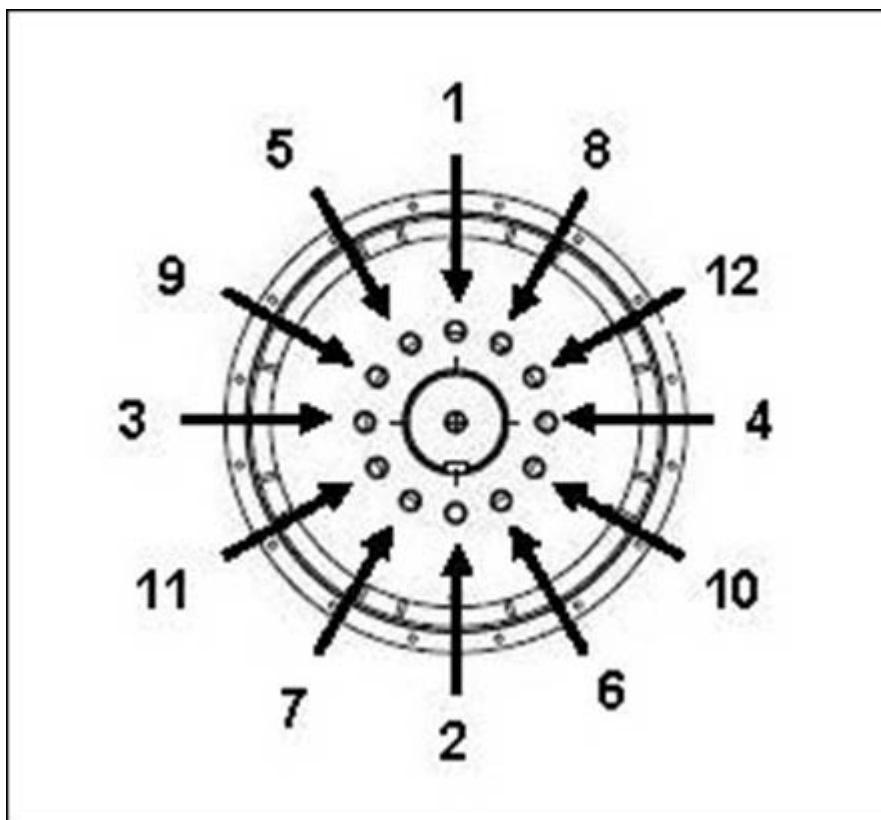

رسم توضيحي 13. تسلسل التركيب بالمحور.

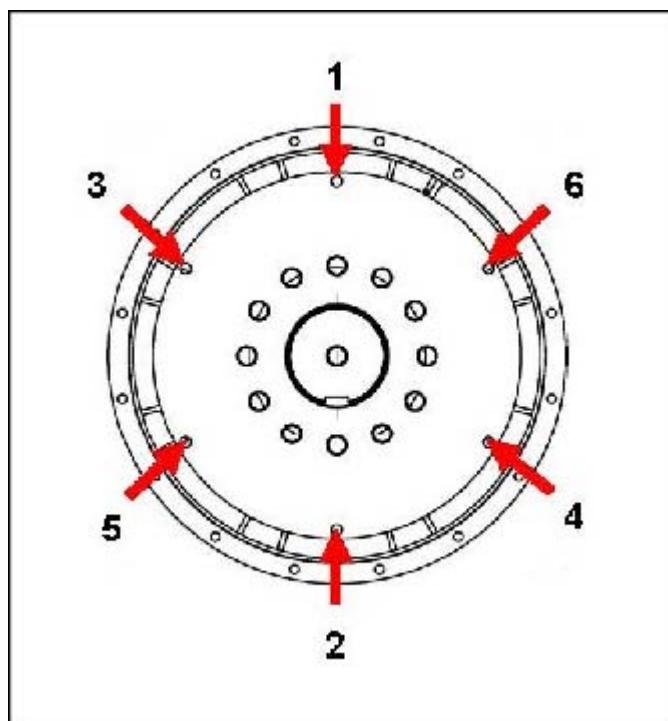

رسم توضيحي 14. تسلسل التركيب بالحافة.

المحمل الثنائي

6.6

يوصى باقتران مرن تم تصميمه ليناسب مزيج المحرك/مولد التيار المتردد المحدد لتقليل الاهتزاز الناتج عن الدوران. إذا تم استخدام مهابي اقتران قریب، يجب فحص محاذاة النواحي الميكانيكية عن طريق تقديم مولد التيار المتردد للمحرك. قم برفع ساق مولد التيار المتردد عند الحاجة.

فحوصات ما قبل التشغيل


6.7

قبل بدء تشغيل مجموعة المولد، اختبر عزل مقاومة اللفائف، وتحقق من إحكام ربط جميع التوصيلات ومن وجودها في الموقع الصحيح. تأكد من أن مسار هواء المولد خالٍ من العوائق. استبدل جميع الأغطية.

اتجاه الدوران

6.8

كمعيار، يكون دوران مولد التيار المتردد في اتجاه عقارب الساعة، كما يظهر من نهاية محرك الأقراص (ما لم يتم تحديد دوران عكس اتجاه عقارب الساعة عند الطلب). يجب تغيير المروحة إذا تم تغيير اتجاه الدوران؛ يرجى طلب المشورة من خدمة عملاء Cummins Generator Technologies.

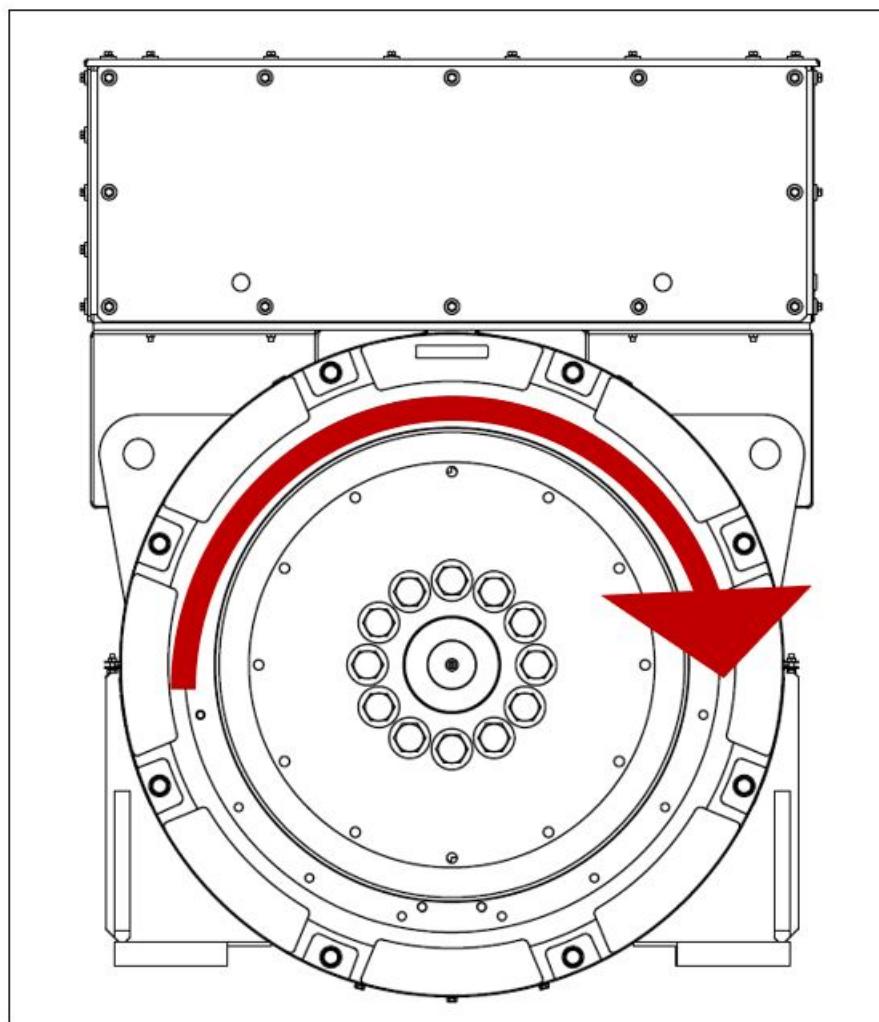

رسم توضيحي 15. اتجاه الدوران

دوران المرحلة

6.9

يتم توصيل خرج الجزء الثابت الرئيسي لسلسل طور $W\bar{V}U$ عندما يعمل المولد في اتجاه عقارب الساعة، كما هو معروض من طرف المحرك. إذا كان لا بد من عكس دوران المرحلة، فيجب على العميل إعادة توصيل كابلات الإخراج في الصندوق الطرفي. اتصل بخدمة عملاء CGT للحصول على مخطط دائرة "اتصالات المرحلة العكسية".

الجهد والتردد

6.10

تأكد من أن الجهد والتردد الموضح على لوحة تقييم المولد يلبي متطلبات تطبيق مجموعة المولدات. يرجى الرجوع إلى التعليمات المفصلة في دليل منظم الجهد الكهربائي الآوتوماتيكي AVR لإجراء التعديلات.

6.11 إعدادات منظم الجهد التلقائي

يتم ضبط منظم الجهد التلقائي في المصنع لإجراء اختبارات التشغيل الأولية. تحقق من توافق منظم الجهد التلقائي مع الخرج المطلوب لديك.
راجع التعليمات التفصيلية في دليل منظم الجهد التلقائي للاطلاع على التعديلات المطلوب إجراؤها في وضعى الحمل واللاحمل.

6.12 وصلات كهربائية

تحذير

التركيبات وحماية النظام الكهربائي غير الصحيحة

يمكن أن تؤدي التركيبات وحماية النظام الكهربائي غير الصحيحة إلى إصابة خطيرة أو الموت بالصدمات الكهربائية والحرق.
لتجنب الإصابة، يجب أن يقوم بالتركيب أفراد مؤهلون ويكونون مسؤولون عن تلبية المتطلبات الازمة للتفتيش المحلي وهيئة الكهرباء
وقواعد السلامة في الموقع.

إشعار

تم تصميم صندوق الأطراف لدعم البسبارات الكهربائية المركبة، أو أطراف التوصيل، أو المحولات، وكابلات الحمل، وصندوق أطراف التوصيل الثانوية. قد يتسبب وجود كتلة إضافية في اهتزاز زائدة مما يؤدي إلى فشل تعليف صندوق الأطراف وتركيبه. استشر شركة CGT قبل تثبيت أي كتلة إضافية في صندوق الأطراف. يجب إزالة اللوحات الثقبها أو قطعها لمنع خرط صندوق الأطراف أو مولد التيار المتردد.

توفر من حيثيات أخطال التيار وقيم تفاعل مولد التيار المتردد بناء على طلبها من المصنع وبذلك يمكن لمصمم النظام حساب الرقاية الازمة من الأخطال وأو تمييزها.


يجب على مسؤول التركيب التأكد من أن إطار مولد التيار المتردد متصل بقاعدة مجموعة المولدات ويجب أن يكون متصلة بأرضية الموضوع. إذا كانت التركيبات المضادة للاهتزاز مثبتة بين إطار مولد التيار المتردد وقادته، يجب أن يمتد موصل أرضي مؤهل بشكل مناسب عبر التثبيت المضاد للاهتزاز.

قم بالرجوع إلى الرسوم التخطيطية للأislak للحصول على الوصلات الكهربائية للكابلات التحميل. الوصلات الكهربائية مجتمعة في صندوق الأطراف ومجهرة مع لوحة قابلة للإزالة لتناسب مع إدخال وحشو الكابل في المكان المخصص للوضع. قم بتمرير الكابلات ذات الموصل الأحادي خلال لوحات الحشو المعزولة أو غير المغناطيسية المتاحة. يجب إزالة اللوحات ليتم ثقبها أو فصلها لمنع دخول البرادة إلى صندوق الأطراف أو مولد التيار المتردد. بعد تركيب الأسلاك، قم بفحص صندوق الأطراف، وأزل جميع البقايا باستخدام المكستة الكهربائية إذا لزم الأمر وتحقق من عدم إتلاف أو إفساد أي مكونات داخلية.

وفقاً للمعايير، السلك المحايد في مولد التيار المتردد لا يكون متصلة بطار مولد التيار المتردد. إذا لزم الأمر، فقد يكون السلك المحايد متصلة بطرف تأريض في صندوق الأطراف، بواسطة موصل على الأقل نصف المساحة المقطعة لسلك توصيل الطور.

يجب أن تكون كابلات التحميل مدعومة بشكل مناسب لتجنب المساحة الضيقة عند نقطة الإدخال بصندوق الأطراف، ويجب أن تكون مثبتة بإحكام في سادة صندوق الأطراف وتسمح لجهاز المولد بحركة قدرها ± 25 ملم على الأقل في موضع تركيبه المضاد للاهتزاز، دون حدوث ضغط زائد على الكابلات وأطراف التحميل لمولد التيار المتردد.

يجب تثبيت راحة اليد (الجزء المسطح) من عروات كل التحميل في اتصال مباشر مع أطراف خرج تحمل الجزء الثابت الرئيسي بحيث تقوم منطقة راحة اليد بأكمالها بإجراء تيار الإخراج. يبلغ عزم إحكام ربط أدوات التثبيت M12 70 نيوتن متر (51.6 قدمًا - رطل) (الجزء الرئيسي) و45 نيوتن متر (33.2 قدمًا - رطل) (صامولة الفعل) على الأطراف المعزولة.

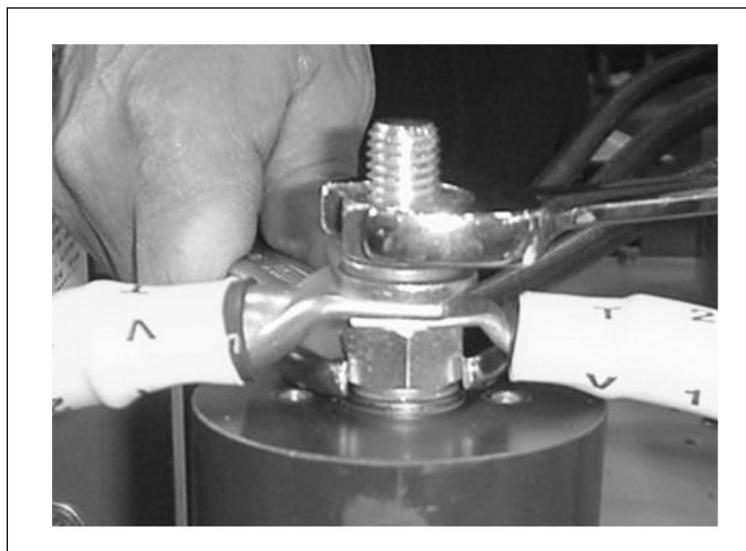

رسم توضيحي 16. تثبيت محكم للكابل (كابلات متعددة)

6.13 توصيل الشبكة: ارتفاعات الجهد والانقطاعات الدقيقة

اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الفولتية العابرة الناتجة عن الحمل المتصل و / أو نظام التوزيع من التسبب في تلف مكونات المولد. لتحديد أي مخاطر محتملة، ينبغي النظر في جميع جوانب التطبيق المقترن للمولد، وخاصة ما يلي:

- الأحمال ذات الخصائص التي تؤدي إلى تغيرات كبيرة في خطوة التحمل.
- التحكم في الحمل عن طريق المفاتيح، والتحكم في الطاقة بأي طريقة من الممكن أن تولد طفرات جهد عابر.
- أنظمة التوزيع المعرضة للتاثيرات الخارجية مثل الصواعق.
- التطبيقات التي تتضمن تشغيلًا متوازيًا لمصدر التيار الكهربائي، حيث يمكن أن تحدث مخاطر حدوث اضطراب في التيار الكهربائي على شكل انقطاع صغير.

إذا كان المولد معرضاً لخطر ارتفاع الجهد أو الانقطاعات الدقيقة، فمن المستحسن أن يتضمن التثبيت على حماية كافية لنظام التوليد، عادةً مع مانعات الصواعق والمثبتات، لتلبية الواجب ومتطلبات التركيب. أفضل الممارسات هي تركيب الأجهزة الواقية بالقرب من أطراف الخرج. راجع إرشادات الهيئات المهنية وموردي المعدات المتخصصين للحصول على مزيد من النصائح.

6.14 الحمل المتفاوت

قد يتسبب تفاوت الحمل تحت ظروف معينة في الحد من العمر الافتراضي لمولد التيار المتردد.

تعرف على الأخطار المحتملة، وخاصة ما يلي:

- قد تؤثر الأحمال السعوية الكبيرة (على سبيل المثال، معدات تصحيح معامل القدرة) على استقرار مولد التيار المتردد، ومن ثم قد تتسبب في انزلاق القطب.
- التغيرات المتدروجة لجهد الشبكة (على سبيل المثال، تغيير التفريغ).

في حالة وجود خطر على مولد التيار المتردد بسبب الحمل المتفاوت، قم بتوفير الحماية المناسبة في جهاز المولد باستخدام حماية تقليل تيار التحرير.

المزامنة 6.15


تحذير !

البقايا المطرودة

قد تسبب البقايا المطرودة أثناء حدوث فشل كارثي في إصابات بالغة أو الموت بالتصادم أو القطع أو الطعن.
لمنع الإصابة:

- يجب حفظ مولد التيار المتردد بعيداً عن المداخل والمخارج الهوائية أثناء التشغيل.
- لا تضع أدوات التحكم في المشغل بالقرب من أي مدخل أو مخرج هوائي.
- لا تقم بتشغيل مولد التيار المتردد خارج معاملات لوحة التقييم حتى لا تسبب في زيادة السخونة.
- لا تقم بتحميل مولد التيار المتردد أكثر من اللازم.
- لا تقم بتشغيل مولد تيار متردد ذو اهتزازات زائدة.
- لا تقم بمزامنة المولدات المتوازية خارج المعلومات المحددة.

مولدات موازية أو مزامنة 6.15.1

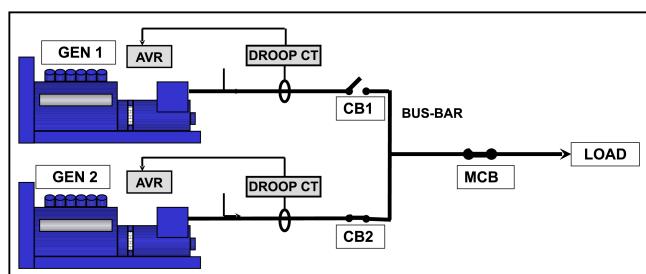

رسم توضيحي 17. مولدات موازية أو مزامنة

يعطي محول تيار التدلي التربعي (Droop CT) إشارة متناسبة مع التيار التفاعلي؛ يضبط منظم الفولطية التلقائي (AVR) الاستئثار للحد من التيار الدوار والسماح لكل مولد تيار متردد بمشاركة حمل تفاعلي. تم تجيز محول تيار التدلي المركب في المصعد مسبقاً من أجل انخفاض الفولتية 5% عندما يكون معامل القدرة لـكامل الحمولة صفرًا. راجع دليل منظم الفولتية التلقائي للتعرف على ضبط التدلي.

- يجب أن يكون مفتاح/قاطع المزامنة (CB1 و CB2) من النوع الذي لا يسبب "ارتفاع التلامس" عند عمله.
- يجب تصنيف مفتاح / قاطع المزامنة بشكل كافٍ لتحمل تيار الحمل الكامل المستمر للمولد.
- يجب أن يكون المفتاح / القاطع قادرًا على تحمل دورات الإغلاق الصارمة أثناء المزامنة والتيرات الناتجة إذا كان المولد متوازيًا خارج التزامن.
- يجب أن يكون وقت إغلاق مفتاح / قاطع المزامنة تحت تحكم إعدادات المزامنة.
- يجب أن يكون مفتاح/قاطع المزامنة قادرًا على العمل في ظل ظروف العطب، مثل الدائرة القصيرة (التلامس). أوراق بيانات المولد متوفرة.

إشعار

قد يشتمل مستوى العطل على أسباب من المولدات الأخرى وكذلك من الشبكة/الموصلات الرئيسية.

ينبغي أن تكون طريقة المزامنة إما تلقائياً أو عن طريق فحص المزامنة. لا ينصح باستخدام المزامنة اليدوية. يجب ضبط الإعدادات بمعدات المزامنة لجعل المولد يغلق بسلامة. حتى تقوم معدات المزامنة بهذه العملية، يجب أن يتطابق تسلسل المراحل مع المعلومات الواردة في الجدول التالي.

جدول 6. مزامنة متغيرات المعدات

%0.5 -/+	فرق الجهد
0.1 هرتز/ثانية	فرق التردد
°10 -/+	زاوية الطور
50 ملي في الثانية	مدة زمن الفلق للدائرة/القاطع

فرق الجهد عند الموازاة مع الشبكة / الموصلات الرئيسية هو +/-.3%

7.1**جدول الصيانة الموصى به**

ارجع إلى قسم "احتياطيات السلامة" ([الفصل 2 في الصفحة 3](#)) في هذا الدليل قبل بدء تشغيل أي خدمة أو نشاط صيانة.

ارجع إلى قسم "تحديد قطع الغيار" ([الفصل 8 في الصفحة 53](#)) للاطلاع على عرض تفصيلي لمعلومات المكونات والروابط.

يعرض جدول الصيانة الموصى به أنشطة الصيانة الموصى بها في صفوف الجدول، والتي تم تجميعها حسب النظام الفرعى للمولد. تعرض أعمدة الجدول أنواع تشغيل الخدمة، سواء أكان يجب تشغيل المولد، ومستويات الخدمة. يتم إعطاء عدد مرات الصيانة في ساعات التشغيل أو الفاصل الزمني، أيهما كان أقرب. يظهر تقاطع (X) في الخلايا حيث ينقطع صف مع الأعمدة نوع تشغيل الصيانة ووقت الحاجة إليه. تعرّض نجمة (*) نشاط صيانة يتم القيام به عند التزوم فقط.

يمكن شراء جميع مستويات الصيانة في جدول الصيانة الموصى به مباشرةً من قسم خدمة عملاء CGT. للاطلاع على تفاصيل أقرب منفذ صيانة لك، يُرجى زيارة www.stamford-avk.com.

1. تُعد الخدمة والصيانة المناسبة أمراً في غاية الأهمية لتشغيل المولد الخاص بك بشكل موثوق وسلامة أي شخص يلمس المولد.
2. والهدف من أنشطة الصيانة هذه هي إطالة عمر المولد دون تغيير أو تمديد أو تغيير شروط الضمان القياسي للشركة المصنعة أو التزاماتك في هذا الضمان.
3. كل فتره صيانة هي للإرشاد فقط، وتم وضعها على الأساس الذي تم به تثبيت المولد وتشغيله وفقاً لإرشادات الشركة المصنعة. في حالة وجود المولد وأو تشغيله في ظروف بيئية غير مواتية أو غير متقدمة، فقد يتلزم أن تتكرر فترات الصيانة بشكل أكبر. يجب مراقبة المولد باستمرار بين عمليات الصيانة لتحديد أي أوضاع أعطال محتملة أو علامات سوء الاستخدام أو التأكل والتلف الشديدين.

جدول 7 . الجدول الزمني لخدمة المولد

مستوى الخدمة							النوع			مذكرة	نشاط الخدمة	
نيونس 5 / ٤ عاًس 3	نيونس / ٤ عاًس 2	نيونس / ٤ عاًس 1	نيونس / ٤ عاًس 0.5	نيونس / ٠.٥ 0.5	لي غاشن تل ادعـب	لي غاشن	ليأدـبـتسـ/ـأـقـبـعـتـلــ قـدـاعـ	في ظـلـنـتـ	رابـخـ	صـحـفـ	بلـوـهـلـ ليـغـشـنـتـ	
			X						X			تقـيـيمـ مـوـلـ الـتـيـارـ الـمـتـرـدـ
			X						X			إـعـادـ القـاعـدةـ
X	*			X					X			إـعـادـ أـدـوـاتـ التـوـصـيلـ
X	X	X	X	X					X			الـأـرـضـاءـ الـبـيـئـيـةـ وـالـنـظـافـةـ
X	X	X	X	X			X					دـرـجـةـ الـحـرـارـةـ الـمـحـيـطـةـ (ـالـداـخـلـيـةـ وـالـخـارـجـيـةـ)
X	X	X	X	X					X			ضرـرـ كـامـلـ بـالـمـاـكـيـنـةـ -ـ وـأـجـزـائـهاـ
										X		المـفـكـوكـةـ وـالـرـوـابـطـ الـأـرـضـيـةـ
X	X	X	X	X	X				X			وـسـوـمـاتـ الـأـمـانـ وـالـحـرـاسـةـ،ـ وـشـاشـاتـ الـمـراـقبـةـ،ـ وـالـتـحـذـيرـاتـ
					X				X			الـوصـولـ لـالـصـيـانـةـ
X	X	X	X	X	X			X		X		ظـرـوفـ التـشـغـيلـ الـكـهـرـبـائـيـ العـادـيـ وـالـتـحـريـضـيـ.
X	X	X	X	X	X				X			اهـتزـازـ
X	X	X	X	X	X				X			حـالـةـ الـمـلـفـاتـ
X	X	*	*	X								مـقاـوـمـةـ الـعـزـلـ لـجـمـيعـ الـمـلـفـاتـ
												(ـاخـتـيـارـ PـIـ لـلـجـهـدـ الـمـتوـسـطـ MVـ)ـ وـالـجـهـدـ الـعـالـيـ (HVـ).
			X	X				X				مـقاـوـمـةـ الـعـزـلـ لـلـعـضـوـ الدـوـارـ
												وـالـمـحـرـضـ وـالـمـوـلـذـ ذـيـ
												الـمـغـناـطـيسـ الدـائـمـ.
X	X	X	X	X				X		X		أـجـهـزةـ اـسـتـشـعـارـ درـجـةـ الـحـرـارـةـ
				X						X		إـعـادـاتـ الـعـلـاءـ لـأـجـهـزةـ اـسـتـشـعـارـ
												درـجـةـ الـحـرـارـةـ

مستوى الخدمة						النوع			نشاط الخدمة		مأذننا
نيلسون 5 / تغاس	ناتلسون / تغاس	قوتسن 2	قوتسن 1	قوتسن 0.5	ليغشن دعب	ليغشن	لادبتسن/أبي بعثلا نداع	في ظرف	رabitخ	صحف	
X					X		X	X	X		X = مطلوب * = عند الضرورة
كل 3000 إلى 3500 ساعة / 6 أشهر							X				ظروف المحامل
كل 3000 إلى 3500 ساعة / 6 أشهر							X				صيدلة وعادة الشحم
كل 3000 إلى 3500 ساعة / 6 أشهر							X				إعادة تشحيم المحمل (المحامal) القابلة لإعادة التشحيم (إلى G من طول القلب)
كل 1000 إلى 1500 ساعة / 6 أشهر							X				إعادة تشحيم المحمل (المحامal) القابلة لإعادة التشحيم (H من طول القلب)
X	*					X					استبدال المحمل (المحامal) القابلة لإعادة التشحيم
X	X	X	X	X			X	X			أجهزة استشعار درجة الحرارة
					X			X			إعدادات العماء لأجهزة استشعار درجة الحرارة
X	X	X	X	X				X			جميع توصيات وكبات مولد التيار المتردد/العميل
					X			X			الإعداد الأولى لمنظم الفولتية التقائي وتصحيح معامل القدرة
X	X	X	X				X	X			إعدادات منظم الفطالية التقائي وتصحيح معامل القدرة
X	X	X			X			X			توصيل العملاء للملحقات الإضافية
X	X	X	X	X			X				وظيفة الملحقات الإضافية
					X			X			إعدادات المزامنة
X	X	X	X	X			X	X			المزامنة
X	*				X						سخان مقاوم للتكتيف
	X	X	X	X				X			الصمامات الثانوية والمقاومات المتحركة
X					X						الصمامات الثانوية والمقاومات المتحركة
X	X	X	X	X			X	X			درجة حرارة مدخل الهواء
					X			X	X		تدفق الهواء (المعدل والاتجاه)
X	X	X	X	X				X			حالة المروحة
X	X	X	X	X				X			حالة فلتر الهواء (حيث تم تركيبها)
*	*	*			X	X					فلاتر الهواء (حيث تم تركيبها)

الدعامات

7.2

مقدمة

7.2.1

إشعار

لا تفرط في ملء المحمل بالشحوم، قد يؤدي ذلك إلى تلف المحمل.
 لا تخلط أنواع زيوت التشحيم. استبدل الفازات للتعامل مع زيوت التشحيم مختلفة.
 ركب المحامل في ظل ظروف استاتيكية خالية من الغبار أثناء ارتداء قفازات خالية من النسالة.
 خزن القطع والأدوات المفكوكه في ظروف ساكنة - وخالية من الغبار، لمنع التلف أو التلوث.
 يتلف المحمل بسبب القوى المحوسبة اللازمة لتنزعه من عمود العضو الدوار. لا تعيد استخدام المحمل.
 قد يتلف المحمل إذا استخدمت قوى الإدخال من خلال كريات الحمل. لا تركب الحلقة الخارجية بالضغط/بالكبس بالقوة على الحلقة الداخلية، أو العكس.
 لا تحاول تحريك العضو الدوار من خلال دفع ريش مرورة التبريد بالرفق. قد تتلف المرورحة.

العضو الدوار لمولد التيار المتردد مدعم بالمحمل في طرف الاتحرير (NDE)، وإما بمحمل أو توصيلات المحرك الأساسي في نهاية طرف التحرير (DE).

- قم بتشحيم كل محمل قابل لإعادة التشحيم وفقاً للجدول الزمني الموصى به للخدمة بالكمية والنوع الصحيحين من الشحم، كما هو موضح على الملصق المثبت على حلة التشحيم.

السلامة

7.2.2

خطر

الأجزاء الميكانيكية الدوارة

قد يؤدي دوران الأجزاء الميكانيكية إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بأثر الاصطدام أو السحق أو القطع أو التعثر.
 لمنع حدوث الإصابة وقبل إزالة الأخطية من فوق الأجزاء الدوارة، اعزل مجموعة المولد من جميع مصادر الطاقة، وازل الطاقة المخزنة، واستخدم إجراءات أمان إلغاء التأمين/وضع العلامات.

تحذير

الأسطح الساخنة

يمكن أن تتسبب ملامسة الأسطح الساخنة ستنسب في إصابات خطيرة بسبب الحرائق.
 لتجنب الإصابة، قم بارتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE) المناسبة.

تنبيه

الشحم

يمكن أن يتسبب تلامس البشرة مع الشحم في حدوث إصابات بسيطة أو متوسطة ناتجة عن التهاب الجلد بالتماس.
 لتجنب الإصابة، قم بارتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE) المناسبة.

إشعار

لا تفرط في ملء المحمل بالشحوم؛ لأن هذا قد يؤدي إلى تلف المحمل.
 لا تخلط بين أنواع مواد التشحيم. قم بتغيير الفازات عند التعامل مع مادة تشحيم أخرى.
 قم بتجمیع المحامل في ظل ظروف خالية من الكهرباء الاستاتيكية والأتربة وأنت ترتدي قفازات خالية من الوبر.
 قم ب تخزين الأجزاء والأدوات التي تم فكها في ظروف خالية من الكهرباء الاستاتيكية والأتربة، وذلك لمنع حدوث أي تلف أو تلوث.
 يتلف المحمل عند تعرضه للقوة المحوسبة اللازمة لتنزعه من العمود الدوار. لا تقم بإعادة استخدام المحمل مرة أخرى.
 يتلف المحمل في حالة تعرضه لقوة الإدخال عن طريق كرات المحمل. لذلك لا تضغط بقوة لتركيب الحلقة الخارجية على الحلقة الداخلية، أو العكس.
 لا تحاول تحريك الدوار عن طريق رفعه عكس ريشات مرورة التبريد. لأن هذا سيؤدي إلى تلف المرورحة.

7.2.3 إعادة تشحيم المحامل

7.2.3.1 المتطلبات

جدول 8. إعادة التشحيم: متطلبات المعدات

الوصف	المتطلبات
ارتد معدات الحماية الشخصية الميدانية الإلزامية	معدات الحماية الشخصية (PPE)
<ul style="list-style-type: none"> • قماش تنظيف خالي من النسالة • قفازات رقيقة تستعمل لمرة واحدة 	مواد استهلاكية
شحم موصى به من شركة CGT	قطع غيار
بندقية الشحم (معايرة للحجم أو الكثافة)	الأدوات

7.2.3.2 طريقة إعادة التشحيم


جدول 9. إعادة التشحيم: كمية الشحم

الكتلة (جرام)	كمية الشحم الموصى به الكمية (سم³)	نوع المحمل
121	126	(S9 B, C, D) نهاية محرك الأقراص (طول النواة)
173	180	(S9 E, F) نهاية محرك الأقراص (طول النواة)
90	94	(S9 G, H) نهاية محرك الأقراص (طول النواة)
151	157	(S9 B, C, D, E, F) طرف الالتحريك
93	97	(S9 G, H) طرف الالتحريك

1. بالنسبة لكل محمل، حدد حلمة التشحيم، وملصق إعادة التشحيم، ونوع المحمل.
2. تأكد من عدم ثلوث الشحم الجديد. يجب أن يكون اللون بيج موحد ضارب إلى البياض وتركز درجة الكثافة في كل مكان.
3. نظف فوهة مسدس التشحيم وحملة التشحيم.
4. نظف عادم الشحوم.
5. عند تركيب مرشح الهواء، مع توقف المولد، قم بإزالة غطاء تجربة الاقتراب من الموت وفلتر الهواء وتنظيف مصيدة الشحوم المستنفذة. بعد ذلك، استبدل مرشح الهواء وأعد تركيب غطاء NDE.
6. أثناء تشغيل مولد التيار المتردد، ركب مسدس التشحيم في حلمة التشحيم وأضف الكمية المناسبة من الشحم.
7. قم بتشغيل المولد لمدة 60 دقيقة على الأقل بدون حمل.
8. أزيل مصيدة الشحوم ونظف عادم الشحوم وأعد تركيبه.
9. افحص لون ودرجة كثافة الشحوم المستهلكة من العادم وقارنها مع الشحوم الجديدة التي ينبغي أن يكون لونها بيج ضارب إلى البياض وذات درجة كثافة مركزة.
10. استبدل المحمل إذا تغير لون الشحوم المستهلكة أو أصبح معودماً.

إشعار

في حالة زيادة التدفق في مصيدة شحم العادم، فسيتلوث لفات الدوران والعضو الساكن. تأكد من تفريغ المصيدة عند إعادة التشحيم.

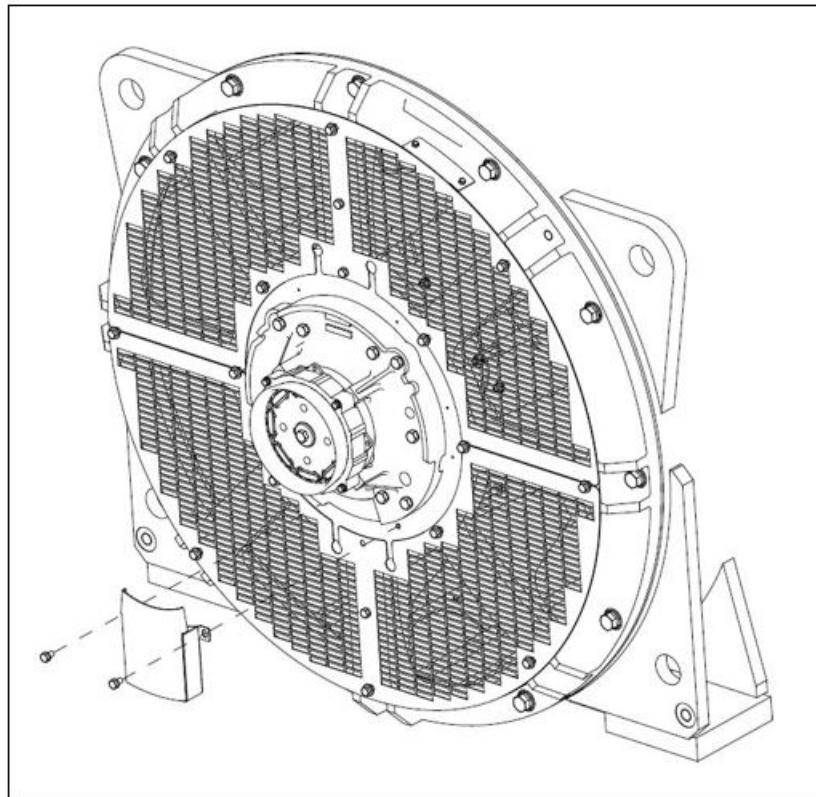

رسم توضيحي 18. مصيدة الشحوم S9

7.3 وحدات التحكم

7.3.1 مقدمة

بمثل مولد التيار المتردد قيد التشغيل بينه فاسية لمكونات التحكم. وقد تتسبب الحرارة والاهتزاز في فك التوصيلات الكهربائية وتعطل الكابلات. كما يمكن أن يساعد الفحص والاختبار الروتيني على تحديد أي مشكلة قبل أن تتسبب في حدوث وقت تعطل غير متوقع.

7.3.2 السلامة

خطر

الموصلات الكهربائية النشطة

قد تؤدي الموصلات الكهربائية النشطة إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحروق. لمنع حدوث الإصابة وقبل إزالة الأغطية من فوق الموصلات الكهربائية، اعزل مجموعة المولد من جميع مصادر الطاقة، وأزل الطاقة المخزنة، واستخدم إجراءات أمان إلغاء التأمين/وضع العلامات.

تحذير

الأسطح الساخنة

يمكن أن تتسبب ملامسة الأسطح الساخنة ستتسبب في إصابات خطيرة بسبب الحروق. لتجنب الإصابة، قم بارتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE) المناسبة.

7.3.3 متطلبات اختبار التوصيلات

جدول 10. متطلبات اختبار التوصيلات

الوصف	المتطلبات
ارتد معدات الحماية الشخصية الميدانية الإلزامية	معدات الحماية الشخصية (PPE)
لا شيء	المستهلكات
لا شيء	قطع الغيار
<ul style="list-style-type: none"> • مقاييس اختبار العزل • مقاييس متعدد • مفتاح عزم 	الأدوات

7.3.4 الفحص والاختبار

1. قم بإزالة غطاء صندوق الأطراف.
2. افحص إحكام الروابط التي تثبت كابلات الحمل.
3. تحقق من أن كل الكابلات مشبكة بإحكام في سادة صندوق الأطراف، واسمح بحركة قدرها ± 25 ملم لمولد التيار المتردد على التركيبات المضادة للاهتزاز.
4. تتحقق من أن كل الكابلات مثبتة وغير مضغوططة داخل صندوق الأطراف.
5. افحص الكابلات بحثاً عن علامات للتلف نتجت عن الاهتزاز، بما في ذلك تأكل العزل وقطوع جداول الأسلاك.
6. تتحقق من أن جميع ملحقات منظم الفلطية التلقائي ومحولات التيار مركبة بشكلٍ صحيح، وأن الكابلات تمر بشكلٍ مركري خلال محولات التيار.
7. إذا تم تركيب سخان مقاوم للتكتيف:
 - a. قم بعزل مصدر التزويد وقياس المقاومة الكهربائية لعنصر (عناصر) السخان. استبدل عنصر السخان في حالة الدائرة المفتوحة.
 - b. قم بتوصيل طرف سلك توصيل السخان معاً.
 - c. قم بتطبيق الجهد الاختباري بين الملف والأرض.
 - d. قم بقياس مقاومة العزل بعد دقة (مقاومة العزل دقيقة واحدة).
 - e. قم بتنقية الجهد.
- f. إذا كانت مقاومة العزل التي تم قياسها أقل من المستوى الأدنى المقبول، قم باستبدال عنصر (عناصر) السخان. راجع [جدول 11](#) للإطلاع على القيم.
8. اختبر الفلطية المتوفرة للسخانات المقاومة للتكتيف (إذا كانت مركبة) يلزم توفر 100 إلى 277 فولط تيار متردد عبر كل عنصر من عناصر السخان عند إيقاف مولد التيار المتردد. قم بالرجوع إلى خطط الأسلاك للتعرف على وصلات السخان.
9. تتحقق من أن منظم الفلطية التلقائي وملحقاته ضمن صندوق الأطراف نظيفة ومثبتة بأمان في التركيبات المضادة للاهتزاز، وأن موصلات الكابلات مرتبطة بالأطراف بإحكام. لا يحتاج منظم الفلطية التلقائي وملحقاته إلى مزيد من الإصلاحات الروتينية.
10. للتشغيل الموازي، تتحقق من أن كابلات إشارات تردد مولد التيار المتردد متصلة بأمان بجهاز المزامنة.
11. أعد تركيب غطاء صندوق الأطراف.

جدول 11. قم باختبار الجهد الكهربائي والحد الأدنى لمقاومة العزل المقيدة للمولدات الجديدة والتي قيد التشغيل

الحد الأدنى لمقاومة العزل في الدقيقة ($M\Omega$)	الجهد الاختباري (فولط)	سخان مقاوم للتكتيف
قيد التشغيل	جديد	
1	10	500

نظام التبريد

7.4

مقدمة

7.4.1

ضممت مولدات التيار المتردد وفقاً للمعايير التي تدعم توجيهات السلامة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وتم تصنيفها لتأثير درجة حرارة التشغيل على العازل الملتوي.

IEC 60085 (BS EN 60085) IEC 60085 (BS EN 60085) عزل كهربائي - يصنف التعيين والتقييم الحراري قدرة عزل الملفات بواسطة الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل لأجل تصميم و عمر خدمة معقول. عند النظر في عمر التصميم الحراري، يتأثر التكيف الحراري لمكونات نظام العزل و تركيبها بشكل رئيسي بمستوى الإجهاد الحراري المطبق على النظام. ويمكن أن تسبب عوامل إضافية، عامل واحد أو مجموعة من العوامل مثل الإجهاد الميكانيكي والكهربائي والبيئي، حدوث تدهور بمرور الوقت، ولكنها تعتبر ثانية عند النظر في التدهور الحراري لنظام العزل.

في حالة اختلاف بينة التشغيل عن القيم الموضحة في لوحة التصنيف، فإنه يجب تقليل الخرج المصنف

- بنسبة 3% لفئة الاستخدام H لكل 5 درجات مئوية، لأن درجة حرارة الهواء المحيط الداخل إلى مروحة التبريد تتجاوز 40 درجة مئوية، بما يصل إلى 60 درجة مئوية كحد أقصى
- بنسبة 3% لفئة الاستخدام F لكل 5 درجات مئوية، لأن درجة حرارة الهواء المحيط الداخل إلى مروحة التبريد تتجاوز 40 درجة مئوية، بما يصل إلى 60 درجة مئوية كحد أقصى
- بنسبة 4.5% لفئة الاستخدام B لكل 5 درجات مئوية، لأن درجة حرارة الهواء المحيط الداخل إلى مروحة التبريد تتجاوز 40 درجة مئوية، بما يصل إلى 60 درجة مئوية كحد أقصى
- بنسبة 3% لكل 500 م زيادة في الارتفاع فوق 1000 م، بما يصل إلى 4000 م * بسبب السعة الحرارة المخفضة للهواء منخفض الكثافة، و
- بنسبة 5%， في حالة تركيب فلاتر الهواء بسبب تدفق الهواء المقيد.

إشعار

القيم المذكورة أعلاه تراكمية اعتماداً على الظروف البيئية.

يعتمد التبريد الفعال على صيانة صيانة حالة مروحة التبريد، وفلاتر الهواء، والخشبات.

* يجب تطبيق التغييرات التالية على نظام العزل لمولدات التيار المتردد ذات الغولطية العالية والمتوسطة للحد من الآثار السلبية للتشغيل على ارتفاعات عالية ولضمان عمر التشغيل الافتراضي العادي. يتم حساب التغييرات وفقاً لتصميم مولد التيار المتردد الخاص ومنحنى باشين.

- تقييم ما يصل إلى 1500 م: لا يلزم إجراء أي تغيير على نظام العزل
- تقييم 1500 م - 3000 م: يلزم إجراء تغيير على تصميم نظام العزل لتلبية متطلبات التشغيل على الارتفاعات. تصاميم فولطية النظام القصوى (Un) بما يصل إلى 11 كيلو فولط. ترقية التصميم هذه يتم تصنيعها من قبل المصنع فقط.
- تقييم 3000 م - 4000 م: يلزم إجراء تغيير على تصميم نظام العزل لتلبية متطلبات التشغيل على الارتفاعات. تصاميم فولطية النظام القصوى (Un) بما يصل إلى 6.6 كيلو فولط. ترقية التصميم هذه يتم تصنيعها من قبل المصنع فقط.

إشعار

بالنسبة إلى المولدات ذات جهد التصميم الأساسي الأعلى من 1.1 كيلو فولط، لا يمكن افتراض خفض التصنيف الحراري بسبب التغير الطارئ على تصميم نظام العزل لتلبية متطلبات الظروف التشغيلية على ارتفاع أعلى من 1000 متر فوق سطح البحر استناداً إلى عوامل خفض التصنيف المعيارية. يجب الحصول على المشورة من **Cummins Generator Technologies**، لأنه يلزم توفر اعتبارات خاصة للسمان بزيادة قدرات النقل الحراري لأنظمة العزل.

السلامة

7.4.2

خطر

الأجزاء الميكانيكية الدوارة

قد يؤدي دوران الأجزاء الميكانيكية إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بأثر الاصطدام أو السحق أو القطع أو التعثر. لمنع حدوث الإصابة وقبل إزالة الأغطية من فوق الأجزاء الدوارة، اعزل مجموعة المولد من جميع مصادر الطاقة، وأزل الطاقة المخزنة، واستخدم إجراءات أمان إلغاء التأمين وضع العلامات.

تحذير

الأسطح الساخنة

يمكن أن تسبب ملامسة الأسطح الساخنة ستسبب في إصابات خطيرة بسبب الحروق.
لتجنب الإصابة، قم بارتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE) المناسبة.

تنبيه

الأتربة

يمكن أن يتسبب استنشاق الأتربة في حدوث إصابات بسيطة أو متوسطة ناتجة عن التهيج الرئوي. يمكن أن تتسبب الأتربة في حدوث إصابات بسيطة أو متوسطة ناتجة عن تهيج العينين.
لتجنب الإصابة، قم بارتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE) المناسبة. قم بتهوية المكان للعمل على تنظيف الأتربة.

إشعار

لا تحاول إدارة دوار مولد التيار المتزدوج برفعه أمام أرياش مروحة التبريد. فالمروحة غير مصممة لتحمل هذه القوى وستختلف حينها

إشعار

تم تصميم المرشحات لإزالة الأتربة وليس الرطوبة. وقد تتسبب العناصر المبللة في المرشح في خفض تدفق الهواء وارتفاع درجة الحرارة بشدة. حافظ على عناصر المرشح من البلى.

7.4.3 متطلبات اختبار نظام التبريد

جدول 12. متطلبات اختبار نظام التبريد

الوصف	المتطلبات
• ارتد معدات الحماية الشخصية الميدانية الإلزامية • ارتدى واقٍ للعين • ارتدى واقٍ للتنفس	معدات الحماية الشخصية (PPE)
• قماش تنظيف خالٍ من النسالة • قفازات رقيقة تستعمل لمرة واحدة	مواد استهلاكية
• فلاتر الهواء (إن وجد) • سادات منع تسرب محكمة لفلاتر الهواء (إن وجد)	قطع غيار
لا شيء	أدوات

7.4.4 الفحص والتنظيف

1. افحص المروحة للتأكد مما إذا كان هناك أرياش تالفة أو شفوق.
2. أزيل مرشحات الهواء (عند المروحة وصندوق الأطراف، في حال تركيبهما) من إطارتها.
3. اغسل المرشحات الهوائية والحواشي وجففها لإزالة الجسيمات الملوثة.
4. افحص المرشحات والحواشي للتأكد مما إذا كان هناك أي تلف، واستبدلها إذا لزم الأمر.
5. ركب المرشحات والحواشي.
6. أعد تثبيت جهاز المولد لتشغيله.
7. تأكد من عدم انسداد مدخل الهواء ومخارجه.

الاقتران 7.5

مقدمة 7.5.1


يسند التشغيل الفعال وعمر المكون الاقتراضي الطويل إلى تقليل الضغوط الميكانيكية على مولد التيار المتردد. عند اقتران جهاز المولد، يمكن أن يتسبب انعدام المحاذة ونطارات الاهتزاز مع المحرك في حدوث ضغط ميكانيكي.

يجب أن تكون المحاور الدوارة لمotor مولد التيار المتردد وعمود خرج المحرك محورية (محاذة نصف قطرية وزاوية).

قد يتسبب الاهتزاز الانتواني في إتلاف أنظمة محرك الاحتراق الداخلي التي تعتمد على الأعمدة إذا لم يتم السيطرة عليه. تتحمل الشركة المصنعة لجهاز المولد المسؤولية عن تقييم تأثير الاهتزاز الانتواني في مولد التيار المتردد، وتتوفر أبعاد الدوار والقصور الذاتي وتفاصيل الاقتران عند الطلب.

الأمان 7.5.2

أشعار
لا تحاول تدوير العضو الدوار لمولد التيار المتردد من خلال دفع دورات مروحة التبريد بالرفع. المروحة غير مصممة لتحمل هذه القوى وستتعطل.

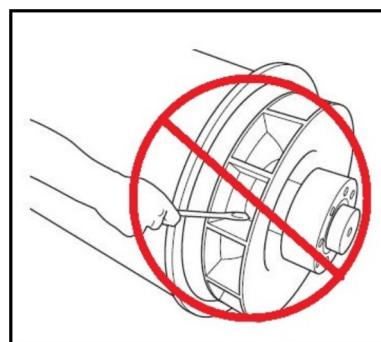

رسم توضيحي 19. لا تقم بتدوير العضو الدوار لمولد التيار المتردد بواسطة رافعة

متطلبات اختبار القارنات 7.5.3

جدول 13. متطلبات اختبار القارنات

الوصف	المتطلبات
ارتد معدات الحماية الشخصية الميدانية الإلزامية	معدات الحماية الشخصية (PPE)
لا شيء	مواد استهلاكية
لا شيء	قطع الغيار
آلة قياس بقرص مدرج مفتاح عزم	الأدوات

فحص نقاط التثبيت 7.5.4

1. افحص لوح قاعدة جهاز المولد وتحقق من أن وسائل التثبيت في حالة حيدة وغير متصدعة.
2. تحقق من عدم اهتزاء المطاط الموجود في الحوامل المانعة للاهتزاز
3. تتحقق من وجود اتجاه يشير إلى زيادة معدلات الاهتزاز في السجلات التاريخية الخاصة بمراقبة الاهتزاز

توصيات المحمل الأحادي 7.5.4.1

1. أزيل غطاء وشاشة محول طرف التحرير للوصول إلى التوصيات.

2. تأكيد من أن أقراص التوصيلات غير تالفة أو مكسورة وأن فتحات قرص التوصيلات ليست ممتدة. إذا كان أي منها تالفاً،
فاستبدل مجموعة الأقراص الكاملة.
3. تحقق من إحكام المسامير التي تثبت أقراص التوصيلات في حداقة المحرك. أحكم الربط بالسلسل الموضح المتعلق بتوصيلات المولد في
فصل التركيب، وفقاً لعزم الدوران الموصى به من قبل الشركة المصنعة للمحرك.
4. استبدل شاشة محول طرف التحريك وغطاء إثبات التقليير.

نظام المقوم 7.6

7.6.1 مقدمة

يقوم المقوم بتحويل التيار المتردد (AC) المستحدث في لفائف دوار المثير إلى تيار مباشر (DC) لمنطقة قضبان الدوار الرئيسية. يتضمن المقوم على لوحين موجب وسالب شبه دائريين وحلقين، وكل منها يحتوي على ثلاثة صمامات ثنائية. بالإضافة إلى الاتصال بالدوار الرئيسي، يتصل خرج التيار المستمر للمقوم أيضاً بزوج متطابق من المتغيرات (واحد في كل نهاية من الألواح) واثنين من أزواج المقاومات، إذا تم تركيبها (متباعدة في تقويب في دوار المثير). تعمل هذه المكونات الإضافية على حماية المقوم من ارتفاعات الجهد والجهد الزائد التي قد تكون موجودة على الدوار في ظل ظروف تحمل مختلفة للمولد.

توفر الصمامات الثنائية مقاومة منخفضة للتيار في اتجاه واحد فقط: سيدافق التيار الموجب من المصعد (أنود) إلى المهبّط (كاوثود)، أو هناك طريقة أخرى لعرضه هي أن التيار السالب سيدافق من المهبّط إلى المصعد.

تم توصيل لفائف دوار المثير بمصاعد ذات 3 صمامات ثنائية لتشكيل اللوحة الموجبة وبمهايا ذات 3 صمامات ثنائية لتشكيل اللوحة السالبة لمنع تقويم الموجات الكامل من التيار المتردد (AC) إلى التيار المباشر (DC). تم تركيب المقوم ويدور باستخدام دوار المثير في طرف غير عمود الإدارية (NDE).

الأمان 7.6.2

خطر

الموصلات الكهربائية النشطة

قد تؤدي الموصلات الكهربائية النشطة إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحروق.

لمنع حدوث الإصابة وقبل إزالة الأغطية من فوق الموصلات الكهربائية، اعزل مجموعة المولد من جميع مصادر الطاقة، وأزل الطاقة المخزنة، واستخدم إجراءات أمان إلغاء التأمين/وضع العلامات.

خطر

الأجزاء الميكانيكية الدوارة

قد يؤدي دوران الأجزاء الميكانيكية إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بأثر الاصطدام أو السحق أو القطع أو التعرّض.

لمنع حدوث الإصابة وقبل إزالة الأغطية من فوق الأجزاء الدوارة، اعزل مجموعة المولد من جميع مصادر الطاقة، وأزل الطاقة المخزنة، واستخدم إجراءات أمان إلغاء التأمين/وضع العلامات.

متطلبات 7.6.3

جدول 14. نظام المقوم: اختبار واستبدال متطلبات المكونات

ارتدي معدات حماية شخصية مناسبة.	معدات الحماية الشخصية (PPE)
---------------------------------	-----------------------------

<p>لاصق قفل أسنان 242 Loctite 242</p> <p>مركب تسريب حرارة سليكون Dow Corning من النوع 340 أو نوع مشابه.</p> <p>إيبوكسي مقاوم كهربائياً كهرماني من النوع Duralco 4461N [الجزء: 02668-030]. إذا تم تركيب المقاومات.</p> <p>كم عازل 3 ملم أكريليك من النوع Vidaflex 942 [الجزء: 01548-030]. إذا تم تركيب المقاومات.</p> <p>كم عازل 5 ملم أكريليك من النوع Vidaflex 942 [الجزء: 01550-030]. إذا تم تركيب المقاومات.</p> <p>أنبوب 9.5 ملم بولي أليفن ينكمش حرارياً من النوع B2 Sumitube [الجزء: 04179-030] إذا تم تركيب المقاومات.</p>	المستهلكات
<p>عدة مكونة من ثلاثة صمامات ثنائية بأسلاك توصيل ذات قطب موجب وثلاثة صمامات ثنائية بأسلاك توصيل ذات قطب سالب (كلها من نفس الشركة المصنعة)</p> <p>عدة مكونة من مقاومتين متغيرتين أكسيديتين فلزتين (بنفس النوع، والشركة المصنعة، والتدرج الفاطي: أ، ب، ج، د، ه)</p> <p>عدة مكونة من أربع مقاومات متخصصة للصدمات (بنفس النوع، والشركة المصنعة). إذا تم التركيب.</p>	قطع الغيار
<p>مقاييس متعدد.</p> <p>أداة اختبار العزل.</p> <p>مفتاح عزم.</p> <p>أداة إزالة المقاوم. إذا تم تركيب المقاومات.</p> <p>مطرقة. إذا تم تركيب المقاومات.</p> <p>مبرد دائري المقطع. إذا تم تركيب المقاومات.</p>	الأدوات

7.6.4 اختبار المقاومتين المتغيرتين واستبدالهما

- افحص كل من المقاومتين المتغيرتين.
- سجل المقاومة المتغيرة على أنها معلطة إذا كان هناك علامات تشير إلى وجود ارتفاع شديد في درجة الحرارة (تغير اللون، بثور، انصهار) أو انحلال. تحقق من وجود موصلات غير محكمة في جسم المقاومة المتغيرة.
- افصل سلكاً واحداً في المقاومة المتغيرة. خزن المثبتات واللحقات.
- قم بقياس درجة المقاومة عبر كل مقاومة متغيرة. تتمتع المقاومات الجيدة بدرجة مقاومة أكبر من 100 ميجا أوم.
- سجل المقاومة المتغيرة على أنها معيبة إذا كانت المقاومة دائرة قصيرة أو دائرة مفتوحة في أي اتجاه.
- إذا كان أحد المقاومتين المتغيرتين معيبة، استبدل المقاومتين المتغيرتين بزوج مماثل (من نفس النوع ونفس الشركة المصنعة ونفس درجة الجهد الكهربائي: A، B، C، D، E، F)، واستبدل كافة الصمامات الثنائية.
- أعد توصيل كافة الأسلاك وتتأكد من أنها آمنة وأن الحلفات مثبتة والمثبتات محكمة.

7.6.5 اختبار الصمامات الثنائية واستبدالها

إشعار
لا تقم بربط صمام ثانٍ بعزم أعلى من عزم الدوران المحدد. وإلا سيتلف الصمام الثاني.

- افصل سلك أحد الصمامات الثنائية التي تربط الملفات بالعمود الطرفى المعزول. قم بتنزين المثبتات واللحقات.
- قم بقياس انخفاض الجهد الكهربائي عبر الصمام الثنائى في الاتجاه الأمامي، باستخدام وظيفة اختبار الصمام الثنائى بمقاييس متعدد.
- قم بقياس درجة المقاومة عبر الصمام الثنائى في الاتجاه المعاكس، باستخدام جهد اختبار قدره 1000 فولت تيار مستمر لفاحص العزل.
- بعد الصمام الثنائى معيناً إذا كانت درجة انخفاض الجهد الكهربائي بالاتجاه الأمامي خارج النطاق من 0.3 إلى 0.9 فولت تيار مستمر، أو إذا كانت المقاومة أقل من 20 ميجا أوم في الاتجاه المعاكس.

5. كرر الاختبارات مع الصمامات الثانية الخمسة المتبقية.
6. إذا كان أي من الصمامات الثانية معيّناً، فاستبدل مجموعة الصمامات الثانية الستة بأكملها (من نفس النوع ونفس الشركة المصنعة):
- انزع الصمامات الثانية.
 - استخدم كمية صغيرة من مركب تبديد الحرارة على قاعدة صمامات الاستبدال الثانية **فقط**، وليس السنون.
 - افحص قابلية الصمامات الثانية.
 - قم بتنشيط كل صمام من الصمامات الثانية البديلة في الفتحة الحلزونية في لوحة المقوم.
 - استخدم درجة عزم تتراوح بين 2.6 و 3.1 نيوتن متر (من 23 إلى 27.4 بوصة-رطل) لتحقيق أفضل توصيل حراري وكهربائي وميكانيكي.
 - استبدل المقاومتين المتغيرتين بزوج مماثل (من نفس النوع ونفس الشركة المصنعة ونفس درجة الجهد الكهربائي: A، B، C، D، E، F)
7. أعد توصيل كافة الأسلاك وتتأكد من أنها آمنة وأن الحلقات مثبتة والمثبتات محكمة.


اختبار المقاومات واستبدالها - إذا تم التركيب

7.6.6

- افحص الأطراف المرئية للمقاومات الأربع بأكملها.
- يتغطى المقاوم إذا كانت هناك أي علامات تشير إلى نصول اللون أو التسخين المفرط.
- افصل الدائرة الكهربائية عن طريق إزالة الروابط من إحدى المقاومات لكل زوج من المقاومات. قم بتخزين الروابط والفالكت.
- قم بقياس المقاومة الإجمالية لكل من زوجي المقاومات، وذلك باستخدام نطاق الأول للمقياس المتعدد الرقمي.
- تتعطل المقاومات إذا كانت المقاومة الإجمالية بأحد أزواج المقاوم خارج النطاق $160 \Omega \pm 10\%$.
- إذا تعطلت المقاومات، فاستبدل المقاومات الأربع بالكامل:

 - قم بإزالة الروابط من المقاومات الموجودة.
 - صنف أسلاك التوصيل الستة لملف العضو الدوار المحرض وافصلها في الدعامات الطرفية المعزولة.
 - صنف سلكي التوصيل لملف العضو الدوار الأساسي وافصلهما في الأطراف الموجودة على لوحة المقوم.
 - افصل سلك توصيل من كلتا المقاومتين المتغيرتين للسامح بإزالة لوحات المقوم بشكل منفصل.
 - لاحظ موضع دوران لوحات المقوم. استخدم مفتاح ألين 5 ملم لإزالة أربعة روابط $120 \times M6$ وكلتا الوحوتين (كاملتين مع الصمامات الثانية) من العضو الدوار المحرض.
 - افصل الأسلاك وقم توصيل قواعد زوجي المقاومات كليهما.
 - أزل كل مقاوم:

 - قد تتفكك المقاومات أثناء الإزالة. ضع أغطية وشفاطاً كهربائياً لجمع أي شظايا للسيراميك.
 - في طرف الالاتحرير، قم بمحاذاة أداة الإزالة الأسطوانية بشكلٍ مباشر فوق الطرف المسنن وعلى الهيكل السيراميكي للمقاومة.
 - اضرب الطرف الفارغ للأداة بحدة باستخدام مطرقة لكسر الختم الملصق بالغراء ثم حرك المقاوم خارج الفتحة ناحية طرف التحرير.
 - استخدم مبردًا غير حاد لإزالة المادة الصمزغية من فتحات مركز العضو الدوار. استخدم قماشًا خاليًا من النسالة للتنظيف.
 - ركب مقاومًا بديلاً دون إحكام في كل فتحة نظيفة لتتأكد من إزالة جميع المواد الصمزغية.
 - استعمل 2 جم من الإيبوكسي وأدخل مقاومًا بديلاً في فتحة مركز العضو الدوار، ودعامة مسننة ناحية موضع لوحة المقاوم. قم بتدوير المقاوم لتغطيته سطحه بشكلٍ متساوٍ. ضع المقاوم بحيث تبرز قاعدته بمقدار 3 ملم من المركز.
 - كرر الخطوات مع المقاومات البديلة الثلاث المتبقية.
 - اترك الإيبوكسي ليجف.
 - ركب صمولة وقابضاً وفلاكة مسطحة على الدعامة المسننة M6 لكل مقاوم.
 - أعد تركيب مجموعة المقوم الكاملة على العضو الدوار المحرض.
 - استعمل قفل الأسنان اللولبية، وركب فلاكة مسطحة وصمولة مطالية على الدعامة المسننة M6 لكل مقاوم. تأكد من الاتصال الكهربائي الجيد بلوحة المقوم.
 - قم بالرجوع إلى الصور والخطوات الموضحة أدناه لانتهاء من أسلاك توصيل المقاوم وتنبيتها.

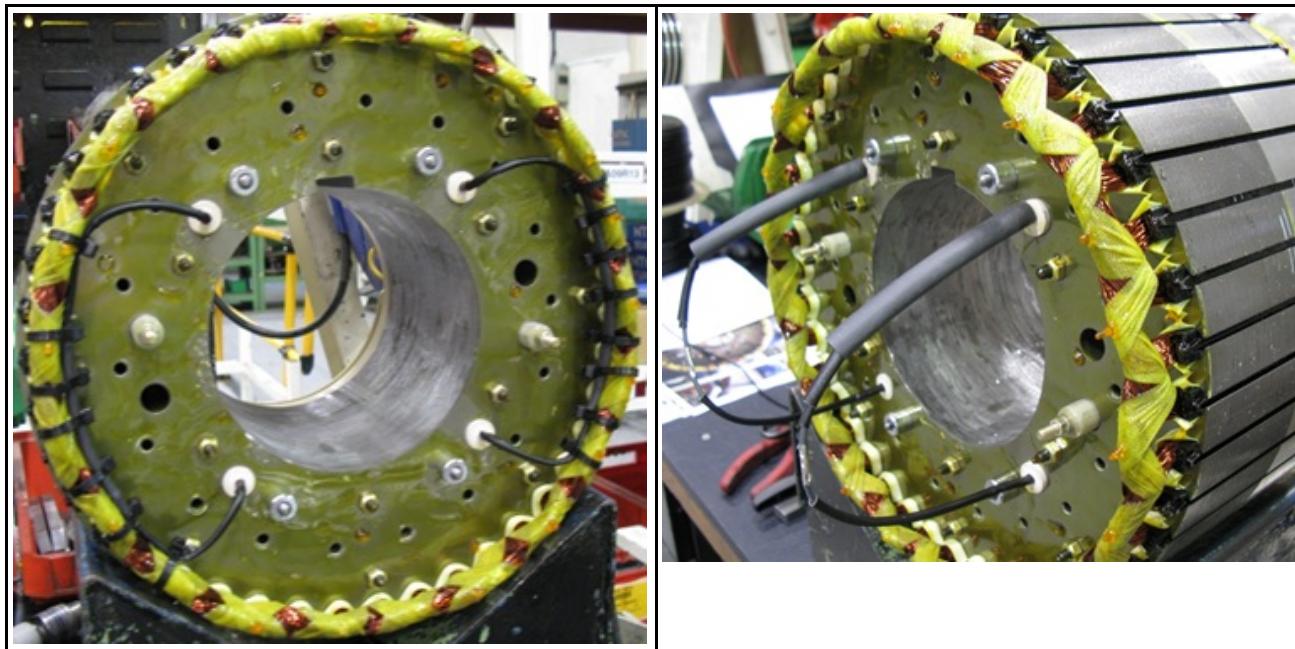جدول 15. وصلات أسلاك المقاوم

٩. قم بجلب كل من أسلاك المقاوم باستخدام كم Vidaflex 942 مقاس 130×3 ملم.
١٠. قم بجلب سلكين من أسلاك المقاوم (التي تم توصيلها كهربائياً خلال لوح المقاوم) باستخدام كم Vidaflex 942 مقاس 70×5 ملم وأنبوب ينكمش حرارياً 9.5×100 ملم (04179-030).
١١. قم بتوصيل حلقة معدنية مجعدة (09103-003) بأسلاك المقاوم المتبقية (التي تم توصيلها كهربائياً على لوح المقاوم الأخرى) كما هو موضح.
١٢. قم بزرق كم Vidaflex 942 مقاس 70×5 ملم وأنبوب ينكمش حرارياً 9.5×100 ملم فوق الحلقة المعدنية وقم بتنقلص الأنبوب عن طريق التسخين.
١٣. قم بتثبيت كل من مجموعتي الأسلاك في داخل ملفات العضو الدوار المحضر باستخدام سبعة أسلاك لربط الكابلات ذات حرارة مستقرة (45017-052). ضع رؤوس أسلاك ربط الكابلات في الداخل.
١٤. استبدل كلتا المقاومتين المتغيرتين بزوج متطابق (بنفس النوع، والشركة المصنعة، والتدرج الفطلي: أ، ب، ج، د، ه) (انظر أدناه).
١٥. استبدل كل الصمامات الثانية (انظر أدناه).
١٦. أعد توصيل الأسلاك وتحقق من أن كل الأسلاك آمنة، والفلكتات مركبة، والروابط محكمة.

أجهزة استشعار درجة الحرارة**7.7 مقدمة****7.7.1**

صممت موادات التيار المتردد وفقاً للمعايير داعمة توجيهات السلامة الخاصة بالاتحاد الأوروبي ودرجات حرارة التشغيل الموصى بها. تكشف أجهزة استشعار درجة الحرارة (إذا كانت مركبة) عن التسخين المفرط غير العادي لمحمل/محامل وملفات العضو الثابت الأساسي. المستشعرات من نوع كاشف درجة حرارة المقاومة (RTD)، مع ثلاثة أسلاك متبقية عند كتلة طرفية في صندوق الأطراف الإضافي. تزيد مقاومة البلاatin (PT100) عبر أجهزة استشعار ترمومنتر المقاومة خطياً مع درجة الحرارة.

جدول 16. مقاومة (Ω) مستشعر PT100 تتراوح بين 40 إلى 180 درجة منوية

درجة منوية منوية	درجات منوية	درجة منوية منوية	درجة منوية منوية	درجة منوية منوية	درجة الحرارة (درجة منوية)					
119.01	118.63	118.24	117.86	117.47	117.08	116.70	116.31	115.93	115.54	40.00
122.86	122.47	122.09	121.71	121.32	120.94	120.55	120.17	119.78	119.40	50.00
126.69	126.31	125.93	125.54	125.16	124.78	124.39	124.01	123.63	123.24	60.00
130.52	130.13	129.75	129.37	128.99	128.61	128.22	127.84	127.46	127.08	70.00
134.33	133.95	133.57	133.18	132.80	132.42	132.04	131.66	131.28	130.90	80.00
138.13	137.75	137.37	136.99	136.61	136.23	135.85	135.47	135.09	134.71	90.00
141.91	141.54	141.16	140.78	140.40	140.02	139.64	139.26	138.88	138.51	100.00
145.69	145.31	144.94	144.56	144.18	143.80	143.43	143.05	142.67	142.29	110.00
149.46	149.08	148.70	148.33	147.95	147.57	147.20	146.82	146.44	146.07	120.00
153.21	152.83	152.46	152.08	151.71	151.33	150.96	150.58	150.21	149.83	130.00
156.95	156.58	156.20	155.83	155.46	155.08	154.71	154.33	153.96	153.58	140.00
160.68	160.31	159.94	159.56	159.19	158.82	158.45	158.07	157.70	157.33	150.00
164.40	164.03	163.66	163.29	162.91	162.54	162.17	161.80	161.43	161.05	160.00
168.11	167.74	167.37	167.00	166.63	166.26	165.89	165.51	165.14	164.77	170.00
غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	180.00					

قد تكون المعدات الخارجية الموفرة للعميل متصلة لمرآبقة أجهزة الاستشعار وتوليد إشارات لرفع الإنذار وإيقاف تشغيل مجموعة المولدات.

(BS EN 60085 ≡ IEC 60085) عزل كهربائي – يصنف التعيين والتقييم الحراري عزل الملفات بواسطة الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل لأجل الخدمة المعقول. لتجنب حدوث تلف في الملفات، يجب تعين إشارات مناسبة لصنف العزل الذي يظهر على لوحة تقييم مولد التيار المتردد.

جدول 17. إعدادات درجة حرارة إيقاف التشغيل والإذار للملفات

درجة حرارة إيقاف التشغيل (درجة منوية)	درجة حرارة الإنذار (درجة منوية)	الحد الأقصى لدرجة حرارة الاستمرار (درجة منوية)	عزل الملفات
140	120	130	صنف "ب"
165	145	155	صنف "و"
190	170	180	صنف "ح"

يجب تعين إشارات التحكم وفقاً للجدول التالي للكشف عن ارتفاع درجة حرارة المحامل.

جدول 18. خصائص درجة حرارة إيقاف التشغيل والإذار للمحامل

درجة حرارة إيقاف التشغيل (درجة منوية)	درجة حرارة الإنذار (درجة منوية)	المحامal
50 + الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	45 + الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	محمel طرف التحريك
45 + الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	40 + الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	محمel طرف الالتحريك

السلامة 7.7.2

خطر

الموصلات الكهربائية النشطة

قد تؤدي الموصلات الكهربائية النشطة إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحروق. لمنع حدوث الإصابة وقبل إزالة الأغطية من فوق الموصلات الكهربائية، أعزل مجموعة المولد من جميع مصادر الطاقة، وأزل الطاقة المخزنة، واستخدم إجراءات أمان إلغاء التأمين/وضع العلامات.

تحذير

الأسطح الساخنة

يمكن أن تتسبب ملامسة الأسطح الساخنة ستنسب في إصابات خطيرة بسبب الحروق.
لتجنب الإصابة، قم بارتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE) المناسبة.

اختبار أجهزة استشعار حرارة كاشف درجة حرارة المقاومة 7.7.3

1. انزع غطاء صندوق الأطراف المساعد.
2. تعرف على وظائف أسلاك أجهزة الاستشعار في صندوق الأطراف ومكان تركيب كل مستشعر
3. قم بقياس المقاومة بين السلك الأبيض وكل الأسلاك الحمراء للمستشعر الواحد
4. احسب درجة حرارة المستشعر من المقاومة المقاسة
5. قارن بين درجة الحرارة المحسوبة ودرجة الحرارة المبينة في معدات المراقبة الخارجية (إذا كانت متاحة)
6. قارن إعدادات التتبّيّه وإشارة إيقاف التشغيل (إذا كانت متاحة) مع الإعدادات الموصى بها
7. كرر الخطوات من 3 إلى 7 مع كل مستشعر
8. أعد تركيب غطاء صندوق الأطراف المساعد.
9. اتصل بمكتب خدمة عملاء Cummins لاستبدال أجهزة الاستشعار المعطلة. Каشف درجة حرارة المقاومة (RTD) للعضو الساكن الرئيسي غير قابل للاستبدال. Каشف درجة حرارة المقاومة (RTD) للمحمل قابل للاستبدال.

الملفات 7.8

اختبار الجهد الكهربائي المرتفع 7.8.1

إشعاع

لقد تم اختبار الملفات عند جهد مرتفع أثناء التصنيع. قد تؤدي اختبارات الجهد الكهربائي المرتفع المتكررة إلى خفض أداء العزل وتقليل عمر التشغيل. إذا كان هناك اختبار آخر مطلوب عند التركيب للحصول على قبول العميل، يجب إجراؤه بجهد كهربائي منخفض، فولت = $(2.0.8 \times \text{الجهد المقاوم} + 1000)$. بمجرد دخول المولد في فترة الخدمة، يجب إجراء أي اختبارات أخرى لأغراض الصيانة بعد اجتياز الفحوصات البصرية واختبارات مقاومة العزل وبجهد منخفض، بالفولت = $(1.5 \times \text{الجهد المقاوم})$.

مقدمة 7.8.2

إشعاع

افصل جميع شبكات أسلاك التحكم وأسلاك تحميل العميل عن توصيلات ملفات مولد التيار المتردد قبل إجراء هذه الاختبارات.

[شعار]

يحتوي منظم الجهد التلقائي (AVR) على مكونات إلكترونية قد تتعرض للتلف في حالة ارتفاع الجهد الكهربائي أثناء إجراء اختبارات مقاومة العزل. لذا، يجب فصل منظم الجهد التلقائي قبل إجراء أي اختبار لمقاومة العزل. كذلك يجب تأريض أجهزة استشعار درجة الحرارة بالأرض قبل إجراء أي اختبار لمقاومة العزل.

تنسم الملفات الرطبة أو المتسخة بمقاومة كهربائية منخفضة وقد تختلف في حالة ارتفاع الجهد الكهربائي أثناء إجراء اختبارات مقاومة العزل. إذا انتابتك الشكوك، قم باختبار المقاومة عند جهد كهربائي منخفض (500 فولت) أولاً.

يعتمد أداء مولد التيار المتردد على العزل الكهربائي الجيد للملفات. يمكن أن تنسip الضغوط الكهربائية والميكانيكية والحرارية، بالإضافة إلى الملوثات الكيميائية والبيئية في انخفاض درجة العزل. وتشير الاختبارات التشخيصية المتعددة إلى حالة العزل عن طريق شحن جهد اختبار أو تفريغ بالملفات المعزولة لقياس شدة تدفق التيار وحساب قيمة المقاومة الكهربائية وفقاً لقانون أوم.

عندما تتم إضافة جهد اختبار التيار المباشر لأول مرة، تتدفق ثلاثة أنواع من التيارات:

- **التيار السعوي:** ويتم فيه شحن الملف بجهد الاختبار (تحخفض شدة التيار لتصل إلى صفر في ثوانٍ).
- **تيار الاستقطاب:** وتم فيه محاذاة جزيئات العزل مع المجال الكهربائي المستخدم (تحخفض شدة التيار إلى صفر تقربياً في عشر دقائق)، و
- **تيار التسرب:** ويتم فيه تفريغ الشحنة في الأرض حيث تنخفض المقاومة العزل بسبب الرطوبة والتلوث (تردد شدة التيار إلى قيمة ثابتة في ثوانٍ).

بالنسبة لاختبار مقاومة العزل، يتم إجراء قياس فردي بعد إضافة جهد اختبار التيار المباشر بدقة واحدة، وذلك بعد انتهاء التيار السعوي. بالنسبة لاختبار مؤشر القطبية، يتم إجراء قياس ثان بعد عشر دقائق. تكون النتيجة مقبولةً عندما تكون قيمة مقاومة العزل المقاسة للمرة الثانية ضعف المقاومة الأولى على الأقل، وذلك بسبب انخفاض تيار الاستقطاب. في حالة ضعف العزل، يسود تيار التسرب وتكون قيمتا المقاومة متباينتين. جدير بالذكر أن جهاز فحص العزل المتخصص يعمل على إعطاء قياسات دقيقة وموثوقة، ويمكن أن يسمى في ألمانيا بعض الاختبارات.

الأمان**7.8.3****خطر****الموصلات الكهربائية النشطة**

قد تؤدي الموصلات الكهربائية النشطة إلى حدوث إصابة جسيمة أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحروق.

لمنع حدوث الإصابة وقبل إزالة الأخطية من فوق الموصلات الكهربائية، اعزل مجموعة المولد من جميع مصادر الطاقة، وأزل الطاقة المخزنة، واستخدم إجراءات أمان إلغاء التأمين/وضع العلامات.

تحذير**الموصلات الكهربائية النشطة**

قد تؤدي الموصلات الكهربائية النشطة في أطراف اللفيفة بعد اختبار مقاومة العزل إلى حدوث إصابة جسيمة أو الوفاة بسبب الثدمة الكهربائية أو الحروق.

لمنع حدوث الإصابة، قم بتفريغ شحنات اللفائف عن طريق تقصير الوصلة الأرضية من خلال قضيب تأريض لمدة 5 دقائق على الأقل.

7.8.4 المتطلبات

جدول 19. متطلبات اختبار اللفاف

الوصف	المتطلب
ارتد معدات الحماية الشخصية الالزمة للموقع.	معدات الحماية الشخصية (PPE)
لا شيء	مواد استهلاكية
لا شيء	قطع الغيار
<ul style="list-style-type: none"> • مقياس اختبار العزل • مقياس متعدد • مقياس ميليو هم أو مقياس ميكرو هم • أميتر القامطة • ميزان الحرارة بالأشعة تحت الحمراء • عمود التأريض 	الأدوات

7.8.5 اختبار المقاومة الكهربائية للملفات

1. أوقف مولد التيار المتردد.
2. تحقق من المقاومة الكهربائية لملف مجال المحرض (العضو الساكن):
 - a. افضل أسلاك مجال المحرض F1 و F2 عن منظم الجهد التلقائي.
 - b. قم بقياس المقاومة الكهربائية بين أسلاك F1 و F2 باستخدام مقياس متعدد و تسجيلها.
 - c. أعد توصيل أسلاك مجال المحرض F1 و F2.
 - d. تأكد من إحكام المثبتات.
3. تتحقق من المقاومة الكهربائية لملف عضو الإنتاج الرئيسي للمحرض (الدوار):
 - a. ضع علامة على الأسلاك المتصلة بالصمامات الثانية على إحدى لوحتي المقوم.
 - b. افضل كافة أسلاك دوار المحرض عن كافة الصمامات الثانية الموجودة في المقوم.
 - c. قم بقياس المقاومة الكهربائية بين أزواج الأسلاك المميزة بعلامات (بين ملفات الطور). يجب استخدام مقياس مايكرو أو متر متخصص.
 - d. أعد توصيل كل أسلاك دوار المحرض بالصمامات الثانية.
 - e. تأكد من إحكام المثبتات.
4. تتحقق من المقاومة الكهربائية لملف المجال الرئيسي (الدوار):
 - a. افضل سلكي التيار المستمر بالدوار الرئيسي عن لوحات المقوم.
 - b. قم بقياس المقاومة الكهربائية بين سلكي الدوار الرئيسي و تسجيلها. يجب استخدام مقياس مايكرو أو متر متخصص.
 - c. أعد توصيل سلكي التيار المستمر بالدوار الرئيسي بلوحات المقوم.
 - d. تأكد من إحكام المثبتات.
5. تتحقق من المقاومة الكهربائية لملف عضو الإنتاج الرئيسي (العضو الساكن):
 - a. افضل كل أسلاك العضو الساكن الرئيسي عن أطراف الخرج.
 - b. قم بقياس المقاومة الكهربائية بين أسلاك U1 و U2 وبين U5 و U6 (إن وجدت) و تسجيلها. يجب استخدام مقياس مايكرو أو متر متخصص.
 - c. قم بقياس المقاومة الكهربائية بين أسلاك V1 و V2 وبين V5 و V6 (إن وجدت). يجب استخدام مقياس مايكرو أو متر متخصص.
 - d. قم بقياس المقاومة الكهربائية بين أسلاك W1 و W2 وبين W5 و W6 (إن وجد). يجب استخدام مقياس مايكرو أو متر متخصص.
 - e. أعد توصيل كل الأسلاك بأطراف الخرج، كما كانت قبلًا.
 - f. تأكد من إحكام المثبتات.

6. تحقق من المقاومة الكهربائية لملف عضو الإنتاج الرئيسي (العضو الساكن) في مولد المجال المغناطيسي الدائم:

a. افصل أسلاك خرج مولد المجال المغناطيسي الدائم الثلاثة P2 وP3 وP4 عن منظم الجهد التلقائي.

b. قم بقياس المقاومة الكهربائية بين أزواج من أسلاك خرج مولد المجال المغناطيسي الدائم باستخدام مقاييس متعدد وتسجيلها.

c. أعد توصيل أسلاك خرج مولد المجال المغناطيسي الدائم الثلاثة P2 وP3 وP4 بمنظم الجهد التلقائي.

d. تأكد من إحكام المثبتات.

7. راجع البيانات الفنية ([الفصل 9 في الصفحة 59](#)) للتأكد من أن مقاومة الملفات التي تم قياسها تتطابق مع القيم المرجعية.

7.8.6 اختبار مقاومة عزل الملفات

إشعار			
يجب عدم تشغيل مولد التيار المتردد حتى تصل مقاومة العزل للحد الأدنى.			

جدول 20. قم باختبار الجهد الكهربائي والحد الأدنى لمقاومة العزل المقبولة للمولدات الجديدة وقيد التشغيل

الحد الأدنى لمؤشر الاستقطاب $PI = (IR_{10}) / (IR)$	الحد الأدنى لمقاومة العزل في الدقيقة ($M\Omega$) (IR)		اختبار الجهد (فولت)	
	قيد التشغيل	جديد		
2	50	100	2500	الجهد المتوسط (MV) للعضو الثابت، من 1 إلى 4.16 كيلو فولت (كل طور)
2	150	300	5000	العضو الثابت للجهد العالي من 4.16 HV إلى 13.8 كيلو فولت (كل طور)
غير متاح	3	5	500	العضو الثابت للمولد ذو المفاتيس الدائم
غير متاح	5	10	500	العضو الساكن المحرض
غير متاح	100	200	1000	عضو دوار محرض ومقوم وعضو دوار رئيسي مركبين

1. قم بفحص الملفات من حيث وجود تلف ميكانيكي أو تغير في اللون ناتج عن التسخين المفرط. قم بتنظيف العزل إذا كان هناك غبار مسترطب وتلوث بالأترية.

2. بالنسبة للأعضاء الثابتة الأساسية للجهد المتوسط (MV) والجهد العالي (HV):

a. قم بفصل أسلاك التعادل الثلاثة.

b. قم بربط طرفي كل ملف طور معاً (إن أمكن).

c. قم بتأريض طورين.

d. قم بتنظيف الجهد الاختباري من الجدول بين الطور غير الموصى بالأرض والأرض.

e. قم بقياس مقاومة العزل بعد دقيقة (IR_1 دقيقة).

f. قم بقياس مقاومة العزل بعد 10 دقائق (IR_{10} دقائق).

g. قم بتقويرج الجهد الاختباري باستخدام قضيب تأريض لمدة خمس دقائق.

h. قم بحساب مؤشر الاستقطاب ($PI = (IR_{10}) / (IR_1)$).

i. قم باختبار الطورين الآخرين في المقابل.

j. إذا كانت مقاومة العزل المكافحة أو مؤشر الاستقطاب أقل من الحد الأدنى للقيم المقبولة، قم بتجفيف العزل، ثم كرر الطريقة مجدداً.

k. قم بازالة الاتصالات الاختبارية ثم أعد ربط أسلاك التعادل.

3. بالنسبة للمولد ذو المفاتيس الدائم والأعضاء الثابتة المحرضة والمحرض المركب والأعضاء الدوارة الرئيسية:

a. قم بربط طرفي كل ملف معاً (إن كان مركباً).

b. قم بتنظيف الجهد الاختباري من الجدول بين الملف والأرض.

- c. قم بقياس مقاومة العزل بعد دققيقة (مقاومة العزل في).
- d. قم بتغريغ جهد الاختبار باستخدام قضيب تأريض لمدة خمس دقائق.
- e. إذا كانت مقاومة العزل المقاومة أقل من القيمة الدنيا المقبولة، قم بتجفيف العزل، ثم كرر الطريقة مجدداً.
- f. كرر الطريقة مع كل ملف.
- g. قم بازالة التوصيات الاختبارية.

7.8.7 تجفيف العزل

استخدم الطرق المذكورة أدناه لتجفيف عزل ملفات العضو الساكن الرئيسي. لمنع حدوث تلف بسبب بخار الماء الصادر من العزل، تأكد من عدم زيادة درجة حرارة الملف سريعاً عن 5 درجات مئوية في الساعة أو تجاوزها 90 درجة مئوية.
ارسم منحنى مقاومة العزل بحيث يعرض وقت اكمال التجفيف.

7.8.7.1 التجفيف بالاستعانة بالهواء المحيط

في كثير من الحالات، يمكن تجفيف مولد التيار المتردد بالشكل الكافي باستخدام نظام التبريد الخاص به. أفضل الكابلات من طرفى منظم الجهد التلقائى X+(F1) وXX-(F2) بحيث لا يتم تحرير العضو الساكن للمرضى بأى مصدر جهد كهربى. قم بتشغيل جهاز المولد في حالة عدم وجود تحرير. ويجب أن يتدفق الهواء بحرية عبر مولد التيار المتردد لإزالة الرطوبة. قم بتشغيل السخان المقاوم للتكافاف (في حال تركيبه) كعامل مساعد في التجفيف بالإضافة إلى تدفق الهواء.

بعد اكتمال التجفيف، أعد توصيل الكابلات بين العضو الساكن للمرضى ومنظم الجهد التلقائى. إذا لم يعمل جهاز المولد على الفور، قم بتشغيل السخان المقاوم للتكافاف (في حال تركيبه) وأعد اختبار مقاومة العزل قبل الاستخدام.

7.8.7.2 التجفيف بالاستعانة بالهواء الساخن


قم بتوجيه الهواء الساخن من سخان مروحة كهربى واحد أو اثنين بقدرة من 1 إلى 3 كيلو واط إلى مدخل الهواء بمولد التيار المتردد. تأكد من أن مصدر الحرارة يقع على بعد 300 مم على الأقل من الملفات لتجنب الحرارة الحارقة أو الزائدة التي قد تؤدي إلى تلف العزل. ويجب أن يتدفق الهواء بحرية عبر مولد التيار المتردد لإزالة الرطوبة.

بعد التجفيف، أزل سخانات المروحة وأعد استخدامها عند الحاجة.

إذا لم يعمل جهاز المولد على الفور، فقم بتشغيل السخانات المقاومة للتكافاف (في حال تركيبها)، وأعد اختبار مقاومة العزل قبل الاستخدام.

7.8.7.3 بيان الرسم البياني للأشعة تحت الحمراء

أيا كانت الطريقة المستخدمة لتجفيف المولد وقياس مقاومة العزل ودرجة الحرارة (إذا كانت مزودة بأجهزة الاستشعار) من لفات المولاي الرئيسية كل 15 إلى 30 دقيقة. رسم بياني لمقاومة العزل والأشعة تحت الحمراء (محور ص) مقابل الزمن، (محور س).

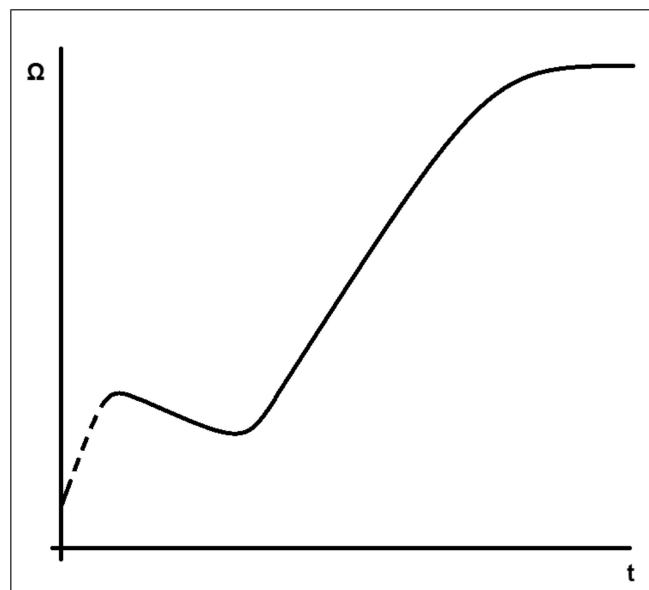

رسم توضيحي 20. رسم بياني لمقاومة العزل

يظهر المنحنى النموذجي زيادة أولية في المقاومة وانخفاضاً ثم ارتفاعاً تدريجياً إلى حالة مستقرة. إذا كانت الملفات رطبة قليلاً فقط، فقد لا يظهر الجزء المنقط من المنحنى. قم بمواصلة التجفيف لمدة ساعة أخرى بعد التوصل لحالة مستقرة.


إشعار

يجب عدم تشغيل المولد حتى تصل مقاومة العزل للحد الأدنى.

هذه الصفحة تترك فارغة عمدًا.


مولد ذو محمل واحد S9

8.1

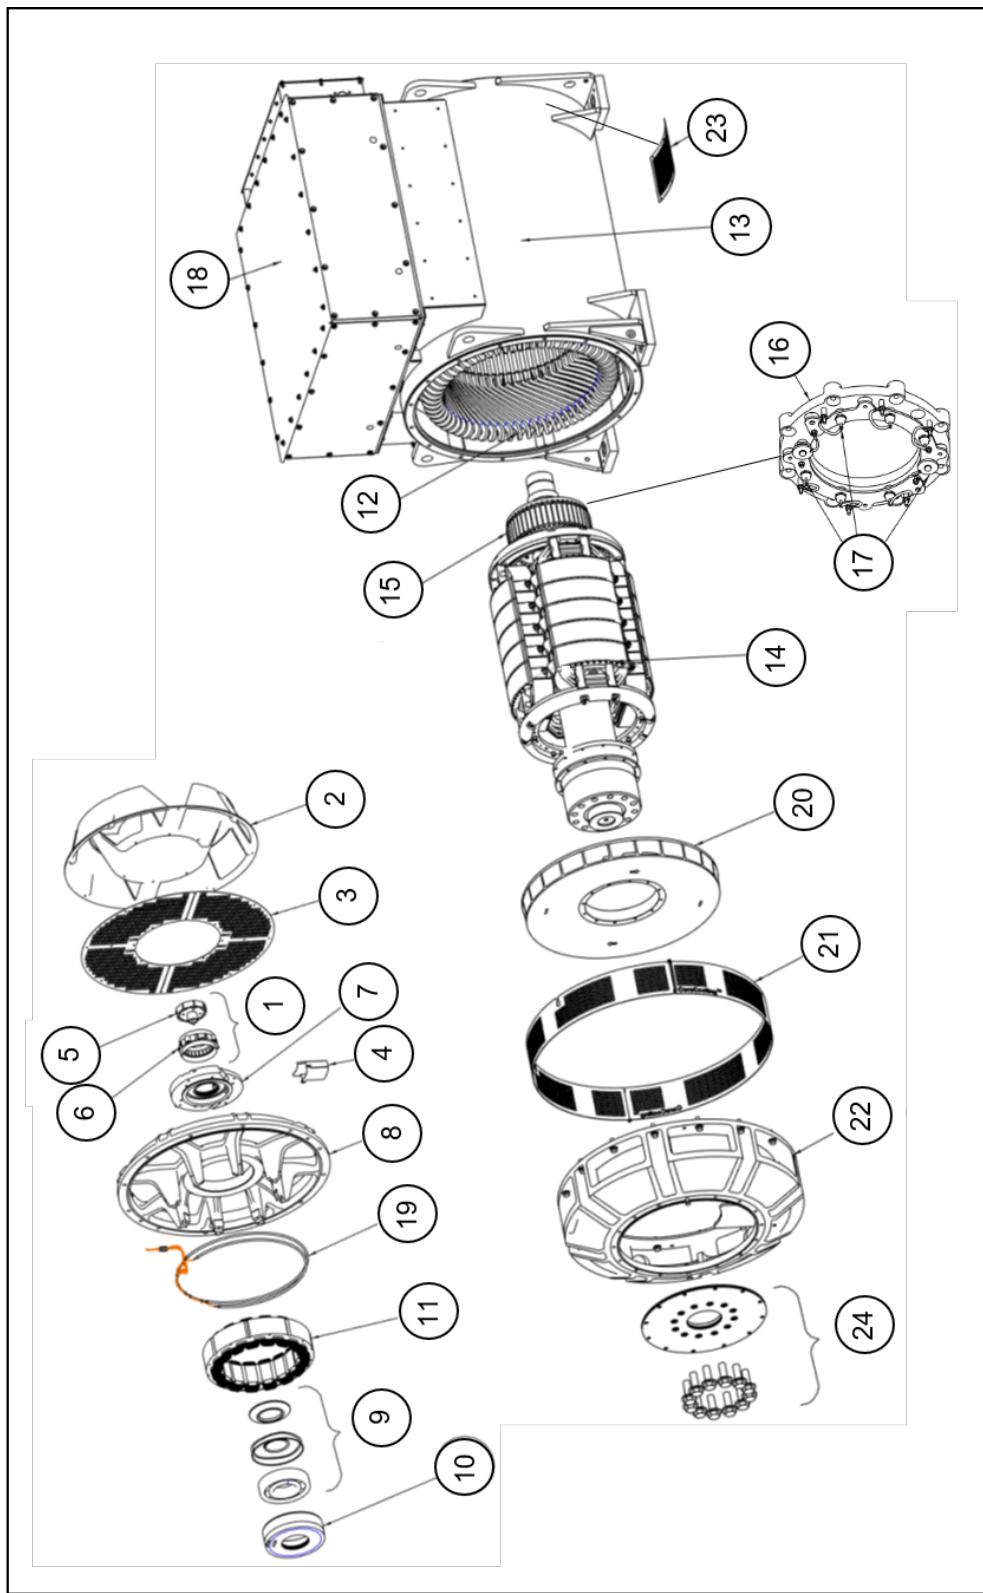

رسم توضيحي 21. مولد ذو محمل واحد S9.

مولد S9 ذو محملين 8.2

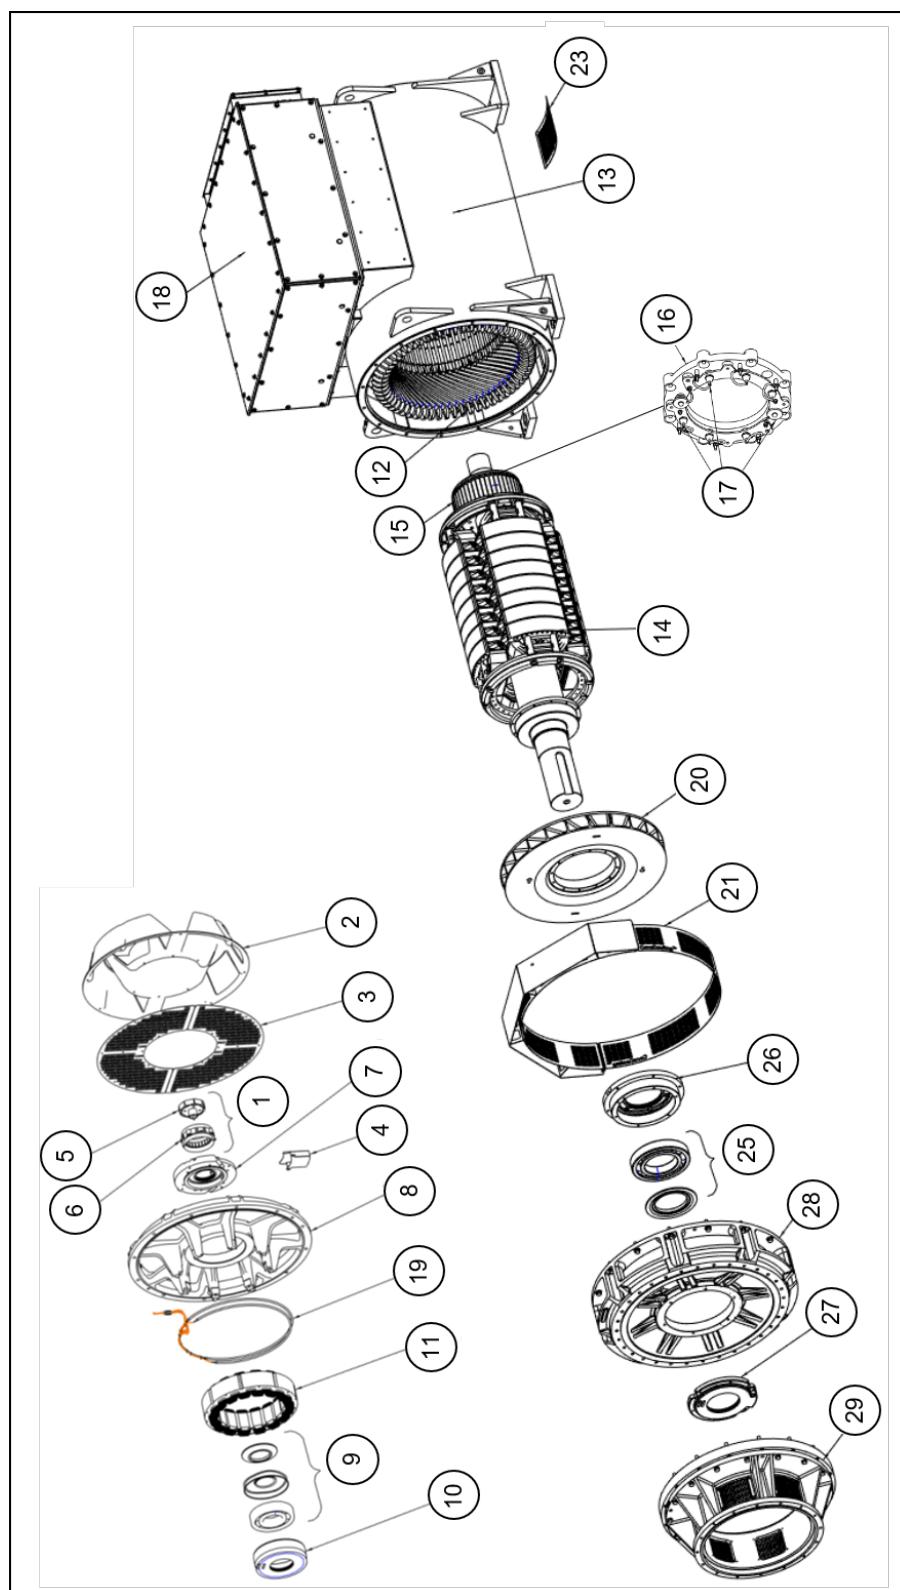

رسم توضيحي 22. مولد S9 ذو محملين

قطع غيار ومثبتات S9

8.3


جدول 21. قطع غيار ومثبتات S9

مرجع	المكون	الرابط	الكمية	عزم (نيوتن/متر)
1	الأجزاء الكاملة للمولد ذي المغناطيس الدائم	-	-	-
2	غطاء مدخل الهواء	M8 x 20	14	10
3	شاشة مدخل الهواء (محوري)	M8 x 14	3	25
4	مصيدة الشحوم	M8 x 14	2	25
5	العضو الدوار للمولد ذي المغناطيس الدائم	M10 x 100	1	48
6	العضو الثابت للمولد ذي المغناطيس الدائم	M6 × 45	4	10
7	غطاء محمل (BF) NDE (نوى) غطاء محمل (GH) NDE (نوى)	M10 x 55 M12 x 55	4 7	48 84
8	كتيفة طرف الاتحريك (الكتلة 177 كجم)	M16 x 60	12	206
9	محمل طرف الاتحريك	-	-	-
10	خرطوشة محامل (BF) NDE (نوى) خرطوشة محمل (G-H) NDE (نوى)	M10 x 55 M10 x 50	4 6	48 48
11	المثير الساكن (نوى BF) المثير الساكن (نوى G-H)	M8 x 120 M8 x 150	8 8	25 25
12	العضو الثابت الأساسي	-	-	-
13	الإطار الأساسي	-	-	-
14	العضو الدوار الأساسي	-	-	-
15	عضو دوار محضر	-	-	-
16	مجموعة المقوم	صملولة ستوفر M8	8	20
17	الصمام الثنائي/المقاوم المتغير	-	-	3.1 - 2.6
18	صندوق الأطراف	-	-	-
19	سخانات مقاومة للتكتيف	M6 x 20	8	10
20	مرروحة	M10 x 110	12	45
21/21a	مرشح مخرج هواء طرف التحريك	M8 × 25	4	25
22	مهلي طرف التحريك (محمل واحد)	M16x 55	16	206
23	شاشة مدخل الهواء NDE (شعاعي)	M8 x 14	6	25
24	أقراص القارن (محمل واحد) أقراص القارن (محمل واحد)	M30 x 90 M30 x 70	12 12	1350 1350
25	محمل طرف التحريك (2 محمل)	-	-	-
26	حاوية محمل طرف التحريك (نوى B-D لمحملان) حاوية محمل طرف التحريك (نوى E-F لمحملان) حاوية محمل طرف التحريك (نوى G-H لمحملان)	M10 x 75 M12 x 90 M12 x 75	6 6 6	48 84 84
27	غطاء محمل طرف التحريك (نوى B-D لمحملان) غطاء محمل طرف التحريك (نوى E-F لمحملان) غطاء محمل طرف التحريك (نوى G-H لمحملان)	M10 x 45 M10 x 45 M12 x 120	6 6 4	48 48 48

المرجع	المكون	الرابط	الكمية	عزم (نيوتن/متر)
28	كتيفة طرف التحرير (محملان)	M16 x 55	16	206
29	مهابي طرف التحرير (محملان)	M16 x 60	16	206

روابط وأجزاء صندوق الأطراف S9 MV/HV

8.4

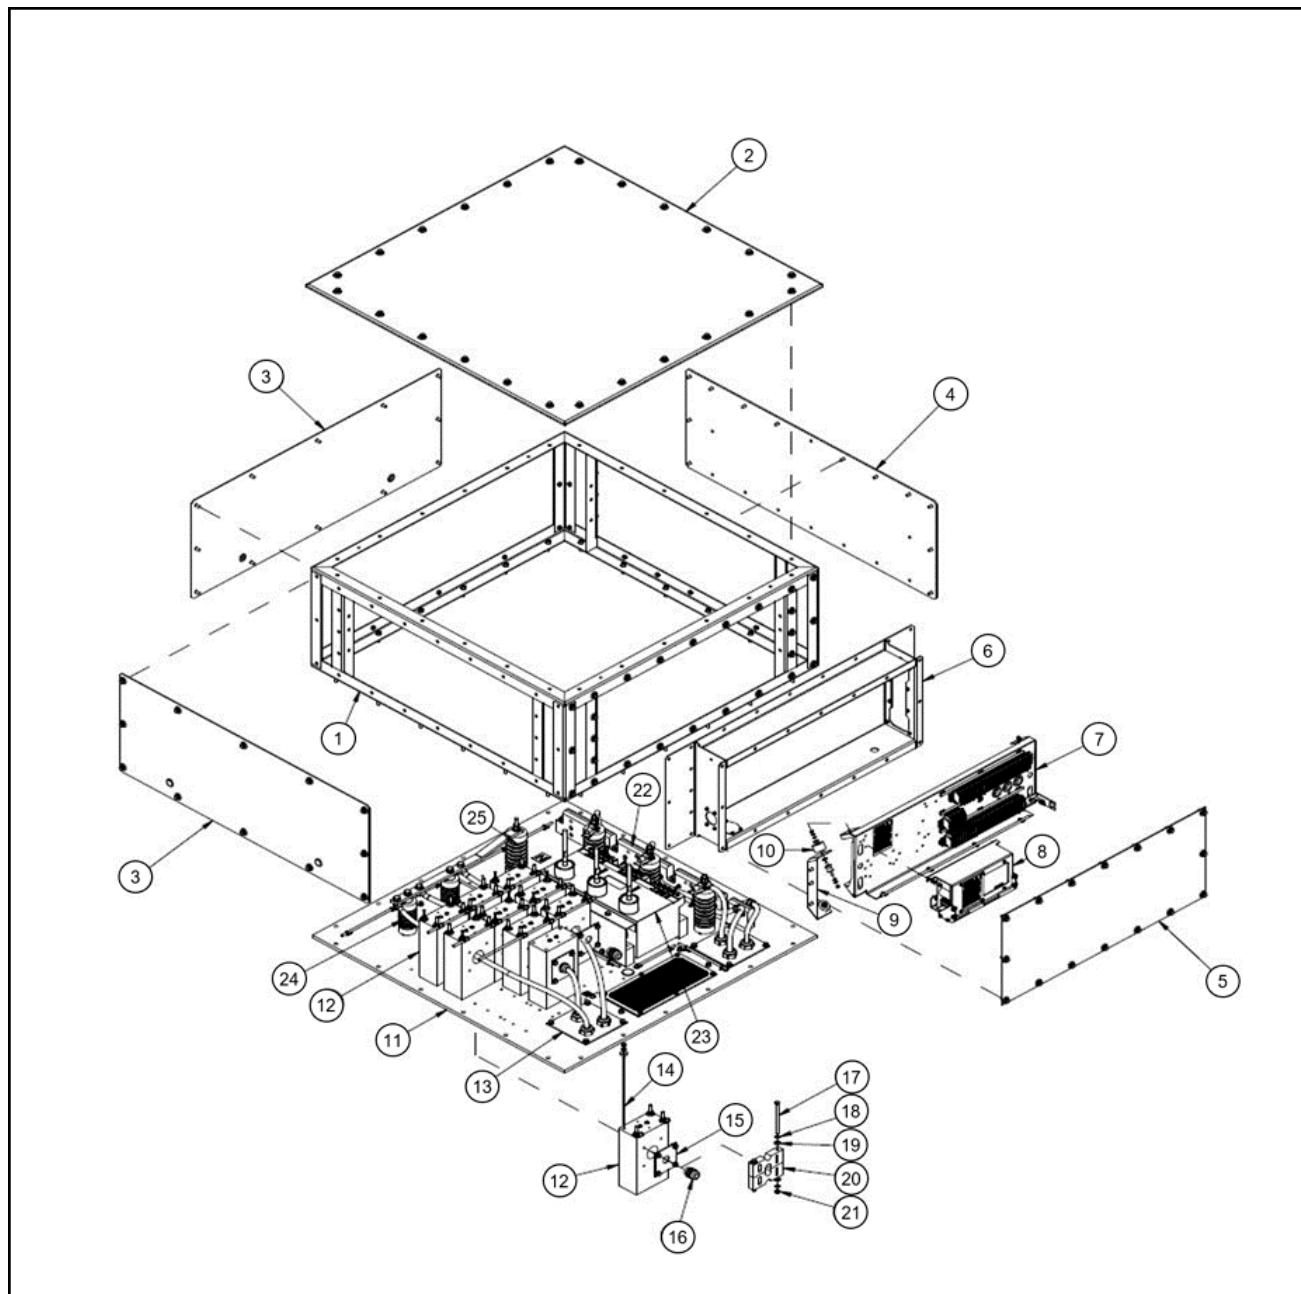

رسم توضيحي 23. صندوق الأطراف S9 MV/HV.

جدول 22. الروابط والأجزاء: صندوق الأطراف S9 MV/HV

المرجع	المكون	الرابط	الكمية
1	إطار صندوق الأطراف	M8 x 35	25
2	غطاء صندوق الأطراف	M8 x 25	25

المرجع	المكون	الرابط	عزم (نيوتن/متر)
3	لوحة صندوق الأطراف	M8 x 25	25
4	لوحة السدادات	M8 x 25	25
5	غطاء صندوق الأطراف الثانوية	M8 x 25	25
6	صندوق الأطراف الثانوية	M8 x 25	25
7	لوحة صندوق الأطراف الثانوية	M6	10
8	منظم فاطية تلقائي (AVR)	M6 x 16	10
9	كتيفة تركيب حامل ضد الاهتزاز	M8 x 25	25
10	حامل ضد الاهتزاز	M6	10
11	اللوحة القاعدية لصندوق الأطراف	M8 x 35	25
12	محول التيار الكهربائي (CT)	-	-
13	لوحة السدادات	M6 x 16	10
14	مسamar محول التيار الكهربائي	-	-
15	لوحة السدادات	M8 x 16	15
16	سدادة الكابل	-	-
17	مسamar مشبك الكبل	M8 x 030	15
18	غسالة، بيلفيل	-	-
19	غسالة، مسطحة	-	-
20	مشبك الكبل	-	-
21	الصملولة	M8	15
22	دعم الكابل	M8 x 70	15
23	محول الجهد (VT)	M8	15
24	عازل حامل	M12	90
25	عازل حامل	M12	90

هذه الصفحة تترك فارغة عمدًا.

إشعار

قارن القياسات بصفحة البيانات الفنية وشهادة الاختبار الموفرة مع المولد.

مقاومات ملفات S9

9.1

جدول 23. مقاومات ملفات S9 (تصحيح) 5/6

مقاومة الملفات عند 22 درجة مئوية (يجب أن تكون القيم المقاسة في حدود 10%)										
العشوائي الأساسي (سلك توصيل - سلك توصيل) (أوم)										
(هـ) فرط إلـا - فرط نـم ، مـئـا إـلـا سـيـ طـانـ غـلـا يـذـ دـلـ عـلـ تـبـاشـلـا وـضـعـعـاـ		(هـ) فـرـطـ إـلـا - فـرـطـ نـم ، هـضـرـمـ رـاوـدـ وـضـعـ		(هـ) ضـرـمـ تـبـاثـ وـضـعـ						
91 (U1-U2) (W1-W2)	83 (U1-U2) (W1-W2)	63 (U1-U2) (W1-W2)	61 (U1-U2) (W1-W2)	51 (U1-U2) (W1-W2)						
3.8	0.50	0.030	9.2	0.600	0.623	0.141	0.199	0.0378	S9-B4	
3.8	0.53	0.030	9.2	0.716	0.508	0.109	0.157	0.0380	S9-C4	
3.8	0.57	0.030	9.2	0.500	0.433	0.094	0.144	0.0300	S9-D4	
3.8	0.63	0.038	10.3	0.411	0.359	0.079	0.123	0.0247	S9-E4	
3.8	0.69	0.038	10.3	0.339	0.279	0.061	0.083	0.0200	S9-F4	
3.8	0.76	0.038	10.3	0.255	0.214	0.046	0.065	0.0172	S9-G4	
3.8	0.81	0.038	10.3	0.223	0.189	0.041	0.058	0.0132	S9-H4	

المجموع

جدول 24. مقاومات ملفات 5/6 S9 تصحيح

مقاومة الملفات عند 22 درجة منوية (يجب أن تكون القيم المقاومة في حدود 10%)									
العنصر الثابت الأساسي سلك توصيل - سلك توصيل (أوم)									
(مو) فرط ئىلا - فرط نم مئ ادلا سبيطلن غملا يذ ملوكيل تباشلا وضع عنا		(مو) يسأس راود وضع		(مو) فرط ئىلا - فرط نم بضرجع راود وضع		(مو) ضرجع تباش وضع			
991 (U1-U2) (W1-W2)	983 (U1-U2) (W1-W2)	963 (U1-U2) (W1-W2)	961 (U1-U2) (W1-W2)	851 (U1-U2) (W1-W2)					
3.8	0.50	0.030	9.2	0.865	0.761	0.162	0.264	0.0506	S9-B4
3.8	0.53	0.030	9.2	0.723	0.598	0.139	0.206	0.0386	S9-C4
3.8	0.57	0.030	9.2	0.607	0.504	0.117	0.151	0.039	S9-D4
3.8	0.63	0.038	10.3	0.524	0.417	0.100	0.155	0.0316	S9-E4
3.8	0.69	0.038	10.3	0.429	0.348	0.082	0.106	0.0263	S9-F4
3.8	0.76	0.038	10.3	0.354	0.289	0.065	0.087	0.0216	S9-G4
3.8	0.81	0.038	10.3	0.266	0.209	0.049	0.069	0.0181	S9-H4

بيان

قطع غيار الصيانة 10

تعد خدمة وإصلاح مولد التيار المتردد باستخدام أجزاء STAMFORD® الأصلية أمراً بالغ الأهمية لضمان أقصى عمر وموثوقية لمنتجك. لمزيد من المعلومات حول الأجزاء وتفاصيل زيارة أقرب منفذ لك www.stamford-avk.com/parts.

10.1 طلبات شراء القطع

عند طلب شراء قطع، ينبغي تحديد الرقم المسلسل للجهاز أو رقم معرف الجهاز ونوعه، إلى جانب وصف القطعة. يمكن العثور على الرقم المسلسل للجهاز على لوحة الاسم أو الإطار.

10.2 خدمة العملاء

مهندسو الصيانة التابعون لـ CGT عبارة عن محترفين متخصصين ومدربين بشكل مكثف لتقديم أفضل دعم ممكن. توفر خدمتنا العالمية:

- تشغيل مولد a.c. في الموقع
- صيانة المحامل ومراقبة حالتها في الموقع
- فحوصات سلامة العزل في الموقع
- إعداد منظم الفولطية الثقاني والملحقات في الموقع

للابلاغ على تفاصيل أقرب منفذ صيانة لك، يرجى زيارة www.stamford-avk.com

10.3 قطع الغيار الموصى بها

يجب الاحتفاظ بمجموعة من قطع الغيار هذه مع المولد في حالة الاستعمالات بالغة الأهمية.

جدول 25. قطع غيار الصيانة S9

الرقم	قطعة الغيار
A054S072	(إذا تم تركيبه) DECS100-B11
A060B914	منظم فاطمية ثقاني DECS150 (إذا كان مثبتاً)
E000-23800	منظم فاطمية ثقاني DM110 (إذا كان مثبتاً)
A061D996	(إذا كان مثبتاً) DM810
اتصل بـ CGT	UNITROL1010 (إذا كان مثبتاً)
A062K080	(إذا كان مثبتاً) DVC310
A063M677	عدة استبدال المقوم 6 صمامات ثانية، مقاومتان متغيرتان
45-1082	تقوم PMG بإصلاح المجموعة
45-0281	الشحم (400 جم)
محمول واحد لـ S9	
45-1118	طقم محامل NDE القابل لإعادة التشحيم والمكتمل بغطاء وخرطوشة (أطوال المراكز B-D)
محملان لـ S9	
45-1118	طقم محامل NDE القابل لإعادة التشحيم والمكتمل بغطاء وخرطوشة (أطوال المراكز B-F)
A063M672	طقم محامل NDE القابل لإعادة التشحيم والمكتمل بغطاء وخرطوشة (أطوال المراكز G-H)

الرقم	قطعة الغيار
45-1119	طقم محامل DE القابل لإعادة التشحيم والمكتمل ببغاء وخرطوشة (أطوال المراكز B-D)
45-1120	طقم محامل DE القابل لإعادة التشحيم والمكتمل ببغاء وخرطوشة (أطوال المراكز E-F)
A063M671	طقم محامل DE القابل لإعادة التشحيم والمكتمل بأغطية وخرطوشة (أطوال المراكز G-H)
45-1151	طقم محامل NDE و DE القابل لإعادة التشحيم والمكتمل بأغطية وخرطوشات (أطوال مراكز B-D)
45-1152	طقم محامل NDE و DE القابل لإعادة التشحيم والمكتمل بأغطية وخرطوشات (أطوال مراكز E-F)
A063M674	طقم محامل NDE و DE القابل لإعادة التشحيم والمكتمل بأغطية وخرطوشات (أطوال مراكز G-H)

10.4 تحمل الشحوم

تعتمد كل الإصدارات التجريبية من المحامل وعمرها الافتراضي المتوقع على استخدام Klüber Asonic GHY72.

11

التخلص من الجهاز عند انتهاء عمره الافتراضي

يمكن أن تتولى الشركات المتخصصة في جمع مواد المنتجات منتهية الصلاحية عملية تجميع معظم الحديد والصلب والنحاس من مولد التيار المتردد. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بخدمة العملاء.

11.1 المواد القابلة لإعادة التدوير

افصل الأجزاء الأساسية وال الحديد والنحاس والصلب ميكانيكيًا، مع إزالة الطلاء وراتين البوليستر وشريط العزل وأو البقايا البلاستيكية من كل المكونات. التخلص من هذه "المخلفات" يمكن الآن إعادة تدوير الحديد والصلب والنحاس.

11.2 العناصر التي تحتاج إلى معالجة خاصة

قم بفك الكابل الكهربائي والملحقات الكهربائية والمواد البلاستيكية من مولد التيار المتردد. تحتاج هذه المكونات إلى معالجة خاصة للتخلص من المخلفات الموجودة في المواد القابلة للجمع. أرسل المواد التي يتم جمعها إلى إعادة التدوير.

11.3 المخلفات

تخلص من المخلفات الناتجة عن كل من العمليات السابقة عن طريق شركة متخصصة في التخلص من المخلفات.

هذه الصفحة تترك فارغة عمدأً.

NEWAGE® | STAMFORD® | AvK®

Powering the world with confidence since 1904



Copyright 2020, Cummins Generator Technologies Ltd. All rights reserved.

Cummins and the Cummins logo are registered trademarks of Cummins Inc.

NEWAGE, STAMFORD and AvK are registered trademarks of Cummins Generator Technologies Ltd.